

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО
НЕФТЯНОГО И ГАЗОВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
ОАО СПКБТ "НЕФТЕГАЗМАШ"

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления
по надзору в нефтяной и
газовой промышленности
Госгортехнадзора РФ

Ю.А. Дадонов

№ 10-13/46 от 19.07.99

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Ф.А. Гирфанов



МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
ВАЛОВ ЛЕБЕДКИ ЛВ-15

1198-00.010 МУ

Главный технолог-
начальник КТО

Р.Р. Яхин

Име. № подл. Т-25/03	Подп. и дата [Signature] 21.07	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата
-------------------------	-----------------------------------	--------------	--------------	--------------

Содержание

1 Общие положения	3
2 Аппаратура	4
3 Подготовка к контролю	7
4 Порядок контроля	11
5 Оформление результатов контроля	18
6 Техника безопасности	19
Приложение А	20
Приложение Б	21

Име. № подл. Т-25/03	Дейст. и дата Идн 21.07	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Год. и дата
-------------------------	----------------------------	--------------	--------------	-------------

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 В настоящей «Методике проведения неразрушающего контроля валов лебедки ЛВ-15» излагается технология визуального, ультразвукового и магнитопорошкового методов контроля.

1.2 Неразрушающий контроль (далее НК) должен выполняться на центральных базах производственного обслуживания и заводах нефтяного машиностроения при капитальном ремонте лебедки.

1.3 Периодичность контроля обусловлена длительностью и структурой ремонтных циклов бурового оборудования, определяемыми в соответствии с утвержденными на предприятии планами.

1.4 При НК валов лебедки по настоящей методике выявляются поверхностные и внутренние дефекты типа трещин, надрывов, раковин и другие нарушения сплошности металла.

1.5 Детали, подвергаемые НК, показаны на рисунках 3 и 4.

Инв. № посл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Т-25/03	Гид - 21.07			
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
1198-00.010 МУ				Лист
				3

2 АППАРАТУРА

2.1 Для проведения визуального контроля применяются оптические приборы с увеличением до 10, например лупы ЛИП-3-10^x, ЛТ-1-4^x ГОСТ 25706-83.

2.2 Для контроля линейных размеров применяются:

Линейка - 500 ГОСТ 427-75;

Штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 ГОСТ 166-89.

2.3 Для НК акустическим (ультразвуковым) методом применяют дефектоскопы ультразвуковые типа УД2-12, УД-13П, УД-2-70 и толщиномеры "Кварц-15", УТ-80М, УТ-93П, А1209 или аналогичные им.

2.4 Для НК магнитопорошковым методом применяют дефектоскопы типа ПМД-70, МД-50П, МД-600 или аналогичные им.

2.5 Порядок работы с аппаратурой приводится в технических описаниях и Инструкциях по эксплуатации приборов и комплектующих их устройств.

2.6 Для НК валов ультразвуковым методом применяют призматические (наклонные) преобразователи с рабочей частотой 2,5 МГц с углом наклона призмы 40°, 50°, 64°.

2.7 Для настройки приборов ультразвукового контроля используют эталоны № 1, 2, 3 и 4 в соответствии ГОСТ 14782-86 и специально изготовленные испытательные образцы элементов контролируемых поверхностей валов.

2.8 Настройку чувствительности ультразвуковой аппаратуры при контроле валов лебедки производят по испытательным образцам, изготовленным из бездефектных частей списанных валов или из материала, аналогичного материалу контролируемого вала, механические свойства и диаметр которого соответствует контролируемому валу.

Вал 4066.44.201 изготавливается из стали 40 ГОСТ 1050-88.

Вал 4066.44.125-1 изготавливается из стали 50 ГОСТ 1050-88.

2.9 На испытательный образец предварительно нанесены искусственные дефекты.

2.10 Для контроля валов лебедки призматическими преобразователями применяются образцы с искусственным дефектом в виде зарубки (рисунок 1). Зарубка наносится с помощью специального бойка (рисунок 2). Боек изготавливают из стали 60СГ или Р9.


2.11 Контрольные образцы, предназначенные для проверки работоспособности магнитных дефектоскопов, выбирают из числа дефектных валов, забракованных при магнитопорошковом контроле.

2.12 На каждый отобранный контрольный образец составляется паспорт, в котором указывается тип и номер магнитного дефектоскопа, для которого этот вал предназначен, величина намагничивающего тока, способ намагничивания, применяемая суспензия (масляная или водяная, но обязательно та, которая используется в данном дефектоскопе), способ нанесения (окувание или полив), ширина осаждения порошка, а также прилагается фотография осадений при указанном режиме контроля.

Име. № подл.	Подп. и дата
Т-25/04	ГД - 21.01
Взам. инв. №	Подп. и дата
Име. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

1198-00.010 МУ

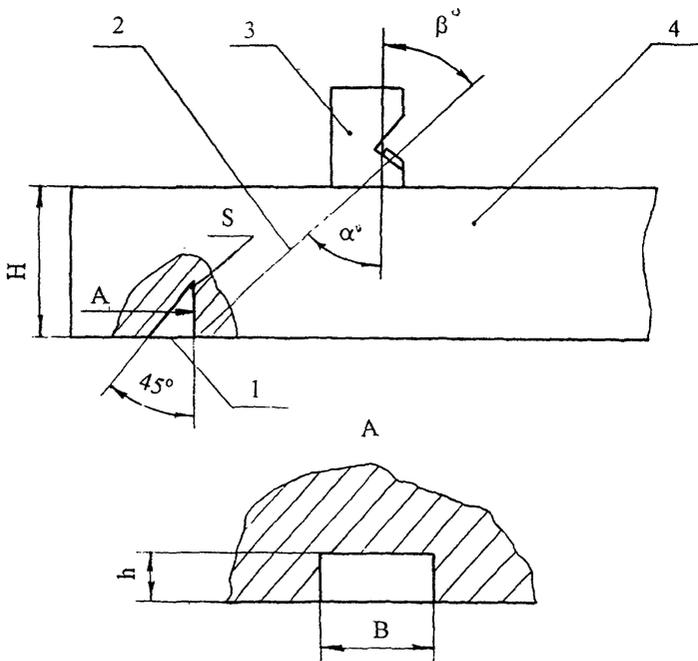

- 1 – угловой отражатель
- 2 – акустическая ось
- 3 – преобразователь
- 4 – образец контролируемого металла

Рисунок 1 – Испытательный образец для настройки чувствительности дефектоскопа

Име. № инв.	Подп. и дата
7-2503	ШО - 21.01
Име. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Име. № инв.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

1198-00.010 МУ

Лист
5

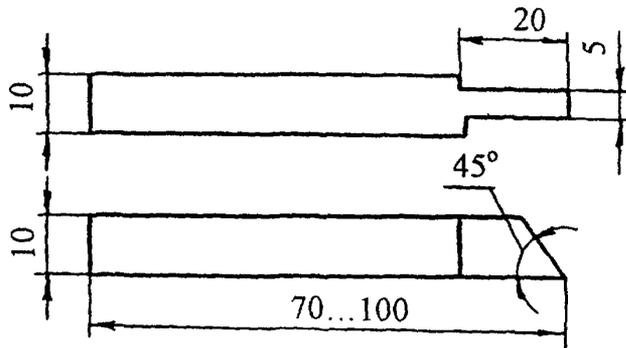


Рисунок 2 - Боек для изготовления искусственных дефектов типа зарубок

Име. №модл.	Дейл. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата
T-25/03	21.07			
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

1198-00.010 МУ

3 ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ

3.1 Работы по НК выполняют лаборатории или другие службы НК предприятий, имеющие лицензию Госгортехнадзора России.

3.2 НК проводит специально обученный персонал, имеющий удостоверения установленного образца.

3.3 НК валов проводится при капитальном ремонте и включается в операцию "Дефектовка деталей", которая внесена в технологическую карту ремонта.

3.4 Лебедки подвергаются НК в разобранном виде, к комплекту деталей должен быть приложен паспорт лебедки.

3.5 Детали лебедки должны быть очищены от грязи, масел, ржавчины, отслаивающейся окислы любыми способами (механическим, промывкой в керосине, в растворе каустической соды с последующим ополаскиванием).

3.6 В случае, когда окисла имеет хорошее сцепление с металлом и представляет собой плотную (без рыхлостей и пор) пленку или слой на поверхности металла, контроль ведут по окисле.

3.7 Острые выступы и неровности на поверхности, подвергаемой НК, удаляют напильником или наждачной бумагой.

3.8 При зачистке контролируемых поверхностей следить за тем, чтобы размеры ее не вышли за пределы допусков размеров детали.

3.9 Подготовка к НК ультразвуковым методом

3.9.1 Ультразвуковой контроль можно проводить при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 °С, температура валов лебедки должна быть такой же, при несоблюдении этих условий снижается чувствительность метода.

3.9.2 Рабочая частота при ультразвуковом контроле выбирается исходя из шероховатости контролируемой поверхности элементов лебедки.

3.9.3 Для обеспечения акустического контакта между преобразователем и деталью подготовленную поверхность перед контролем тщательно протирают ветошью, а затем на нее наносят слой контактной смазки.

3.9.4 Для получения надежного акустического контакта преобразователь - контролируемое изделие следует применять различные по вязкости масла.

3.9.5 Выбор масла по вязкости зависит от чистоты контролируемой поверхности и температуры окружающей среды. Чем грубее поверхность и выше температура, тем более вязкие масла следует применять в качестве контактной жидкости.

3.9.6 Наиболее подходящей контактной жидкостью в летний период для деталей лебедки являются масла типа МС-20 ГОСТ 21743-76, солидол ГОСТ 1033-79.

3.9.7 В качестве контактной жидкости также рекомендуется использовать жидкость по А.С. 1298652:

1) Состав жидкости:

моющее средство МЛ-72 или МЛ-80 - 0,5 вес %;

карбоксилметилцеллюлоза (КМЦ) - 1-2 вес %;

вода - остальное;

Име. № подл.	Допл. и дата	Взам.инв. №	Име. № дубл.	Подл. и дата
Т-25/03	10-21.07			

Лист

1198-00.010 МУ

7

Изм Лист № документа Подпись Дата

2) Приготовление жидкости:

В 5 л воды растворить 30 г МЛ-80, затем добавить 100 г КМЦ и оставить для набухания КМЦ в течение 5-6 часов. Затем все перемешать до получения однородной массы. Для ускорения растворения КМЦ воду необходимо подогреть до 60 - 80 °С.

3.9.8 Увеличение вязкости контактной жидкости снижает чувствительность к выявлению дефектов. Поэтому в каждом случае следует выбирать контактную жидкость с минимальной вязкостью, обеспечивающей надежный акустический контакт преобразователь - контролируемая деталь.

3.9.9 Настройку дефектоскопа на заданную чувствительность производят по образцам, которые входят в комплект дефектоскопа, а затем по испытательным образцам (п.2.10), для чего на поверхность ввода (поверхность контролируемого вала, через которую в нее вводятся упругие колебания) наносят контактную жидкость и устанавливают ультразвуковой преобразователь.

3.10 Подготовка к НК магнитопорошковым методом

3.10.1 Проверку технического состояния магнитного дефектоскопа производят по контрольному образцу, прилагаемому к дефектоскопу или по образцу в соответствии с п.п. 2.11-2.12.

3.10.2 Для обнаружения дефектов применяют сухой магнитный порошок или магнитную суспензию (взвесь магнитного порошка в дисперсионной среде).

3.10.3 В качестве индикатора при магнитопорошковой дефектоскопии применяются черные или цветные магнитные порошки или пасты, а также магнитоломинесцентная паста. Индикаторные материалы, применяемые при магнитопорошковой дефектоскопии, приведены в приложении Б.

3.10.4 Порошок или пасту следует выбирать такого цвета, который лучше контрастирует с цветом контролируемой поверхности.

3.10.5 Магнитоломинесцентные пасты (при наличии ультрафиолетового освещения) эффективно используются как при контроле деталей со светлой поверхностью, так и при контроле деталей с темной поверхностью.

3.10.6 Магнитные порошки и пасты используются в виде суспензий, которые наносятся на вал путем полива.

3.10.7 Независимо от состава суспензии дисперсионная среда (жидкая основа суспензии) должна удовлетворять следующим требованиям:

1) иметь вязкость при температуре проведения контроля не более $3 \cdot 10^{-6}$ м²/с (30 сСт). Вязкость дисперсионной среды измеряется вискозиметром, например, марки ВПК-2;

2) не быть коррозионно-активной по отношению к материалу контролируемых деталей:

3) не иметь резкого запаха;

4) не оказывать токсичного воздействия на организм человека.

3.10.8 Рекомендуется применять следующие составы водной суспензии:

А. Черный магнитный порошок

(окись-закись железа)

25±5 г/л.

Хромпик калиевый

5±1 г/л.

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата
7-25/05	Иванов - 21.07			

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

1198-00.010 МУ

Лист

8

Сода кальцинированная	10±1 г/л.
Сульфанол	2±0,5 г/л.
Моноэтаноламин	4±1 г/л.
Вода водопроводная	до 1 л.
Б. Черный магнитный порошок	25±5 г/л.
Нитрит натрия	15±1 г/л.
Сульфанол	2±0,5 г/л.
Вода водопроводная	до 1 л.

3.10.9 Способ приготовления водной суспензии.

В теплой воде 30-40 °С развести сульфанол, ввести в приготовленный раствор хромпик и кальцинированную соду (вариант А) или нитрит натрия (вариант Б) и получившийся раствор тщательно перемешать. Магнитный порошок с небольшим количеством приготовленного раствора растереть до консистенции сметаны, затем ввести в полученную смесь остальную часть раствора и тщательно размешать.

3.10.10 Способ приготовления масляной суспензии.

Магнитный порошок растереть в небольшом количестве соответствующего масла. Ввести в полученную смесь остальную часть масла и тщательно размешать.

3.10.11 Наиболее удобно для приготовления суспензии использовать серийно выпускаемые пасты, водные и масляные.

Паста представляет собой густотертую смесь состоящую из магнитного порошка, связующего (легко растворяющегося либо в воде, либо в масле), поверхностно-активного вещества, ингибитора коррозии.

Для приготовления суспензии необходимо развести определенное количество пасты (указанное в руководстве по ее использованию) в соответствующем количестве жидкости, для которой данная паста рассчитана.

3.10.12 Применение паст предпочтительнее, так как при этом отпадает необходимость отвлечения дефектоскопистов на получение, отвешивание и смешивание необходимых компонентов суспензии и существенно понижает вероятность ошибки в составе суспензии.

3.10.13 Для лучшего распознавания дефектов на темных поверхностях проверяемые участки рекомендуется покрыть тонким слоем светлой быстровысыхающей краски (типа НЦ-25). Толщина слоя краски не должна превышать 0,1 мм.

3.11 На месте проведения НК должны иметься:

- 1) подводка от сети переменного тока напряжением 127/220 В. Колебания напряжения не должны превышать ±5%. В том случае, если колебания напряжения выше, применять стабилизатор;
- 2) подводка шины "земля";
- 3) обезжиривающие смеси и вода для промывки;
- 4) обтирочный материал;
- 5) набор средств для визуального контроля и измерения линейных размеров;
- 6) аппаратура с комплектом приспособлений;

Ине. № подл.	Подп. и дата
7-25/03	Шд - 21.01
Ине. № инв.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Подп. и дата
Подп. и дата	

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

1198-00.010 МУ


7) компоненты, необходимые для приготовления контактной среды;
 8) магнитная суспензия или компоненты, необходимые для ее приготовления;

9) набор средств для разметки и маркировки.

3.12 Для обеспечения магнитопорошкового контроля необходимы:

- намагничивающие устройства;
- устройства для нанесения магнитной, суспензии на валы;
- осветители контролируемой поверхности видимым (белым) или ультрафиолетовым светом;
- измерители напряженности магнитного поля (индукции) на поверхности валов, а также в различных зонах намагничивающих (или размагничивающих) устройств типа Ф-190 или Ф-564;
- измерители концентрации порошка в суспензии типа АКС-1С;
- контрольные образцы с дефектами и другие средства метрологической проверки;
- размагничивающие устройства;
- измерители освещенности типа Ю-116;
- измерители магнитных полей типа ФП-1 или ПКР-1.

Име. № подл.	Продл. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата
7-25/03	2003-01-01			
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
1198-00.010 МУ				Лист
				10

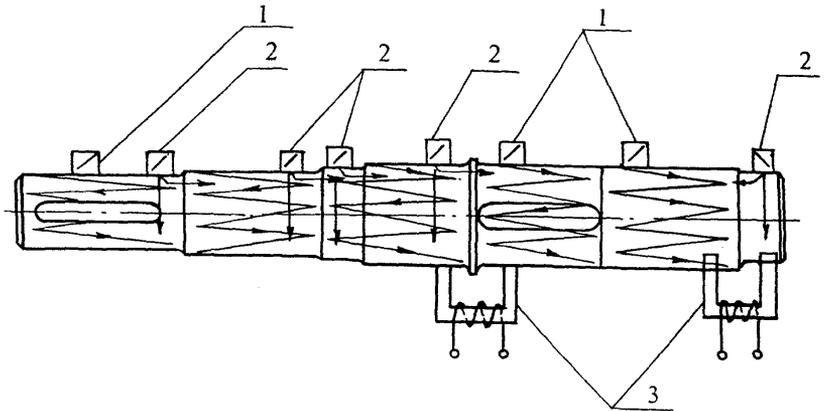

- 1 - преобразователь призматический 40°, 50°
- 2 - преобразователь призматический 64°
- 3 - П-образный электромагнит


Рисунок 3 - Схема контроля вала 4066.44.201

Инв. № мод.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
T-25/03	21.02			
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

1198-00.010 МУ

Лист

12

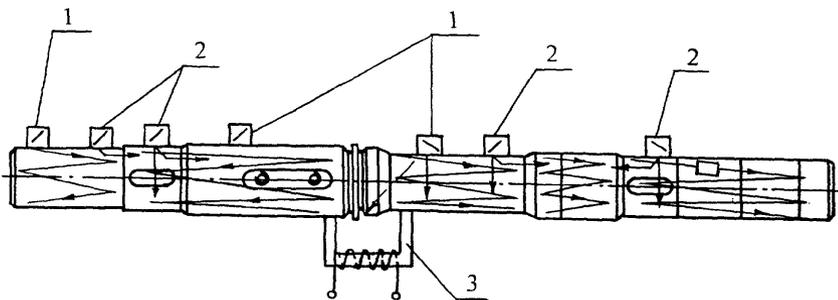

- 1 - преобразователь призматический 40° , 50°
- 2 - преобразователь призматический 64°
- 3 - П-образный электромагнит

Рисунок 4 - Схема контроля вала 4066.44.125-1

Име. № завод.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата
T-25103	Шо - 21.07			
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

1198-00.010 МУ

Лист

13

4.3.10 Ультразвуковой преобразователь с углом наклона призмы 40°-50° устанавливают на контролируруемую цилиндрическую поверхность вала с предварительно нанесенной контактной смазкой и ведут контроль валов зигзагообразно перемещая преобразователь вокруг цилиндрической поверхности вала. При этом с помощью переключателя "Ослабление" повышают чувствительность дефектоскопа на 3-5 дБ по сравнению с чувствительностью оценки и ведут поиск дефектов, следя за срабатыванием АСД.

4.3.11 При настройке и контроле акустическая ось преобразователя пересекает ось вала.

4.3.12 Переходы от одного диаметра к другому (заплечики) контролируются дополнительно призматическими преобразователями с углом наклона призмы 64° поверхностью волной на частоте 2,5 МГц со стороны меньшего диаметра. Преобразователь перемещают вокруг цилиндрической поверхности вала.

4.3.13 При срабатывании АСД дефектоскоп из режима поисковой чувствительности переводят в режим чувствительности оценки (п.п. 4.3.6-4.3.8) и определяют:

- 1) местонахождение дефекта;
- 2) максимальную амплитуду эхо-сигнала;
- 3) условную протяженность дефекта.

4.3.14 Импульсы, расположенные в конце зоны контроля, тщательно проверяют, так как их источниками могут быть риски, заусенцы и другие неопасные поверхностные дефекты. Проверяют путем прощупывания места отражения пальцем, смоченным контактной жидкостью. При зачистке таких мест абразивным материалом импульс должен исчезнуть.

4.3.15 Окончательное заключение о наличии дефекта оператор-дефектоскопист дает после того, как предполагаемый дефект будет прозвучен во всех возможных направлениях и исследован в соответствии с п.4.3.13.

4.3.16 Через 0,5 ч после начала контроля, а затем через каждые 1,5-2 ч работы дефектоскопа проверяют настройку по испытательному образцу, согласно п.п. 4.3.5-4.3.8.

4.4 Оценка результатов контроля

4.4.1 Валы лебедки отбраковывают в следующих случаях:

- 1) если амплитуда эхо-импульса обнаруженного дефекта равна по высоте амплитуде эхо-импульса от искусственного отражателя или превышает ее;
- 2) если обнаруженный на поисковой чувствительности дефект является протяженным, т.е. если расстояние перемещения преобразователя по контролируемой поверхности между точками, соответствующими моментам исчезновения сигнала от дефекта, составляет более 10 мм,

4.5 Контроль валов лебедки магнитопорошковым методом

4.5.1 Контроль валов лебедки магнитопорошковым методом производится в соответствии с ГОСТ 21105-87 и состоит из следующих операций:

- а) подготовка валов к контролю;
- б) намагничивание;
- в) нанесение магнитного порошка или суспензии;

Ине. № дубл.	Ине. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Т-25/05			21.07
Изм.	Лист	№ документа	Подпись
			Дата

- г) осмотр валов;
- д) оценка результатов контроля;
- е) размагничивание.

4.5.2 Подготовка поверхности валов лебедки производится в соответствии с п.3.

4.5.3 Проверку технического состояния магнитного дефектоскопа производят с применением контрольных образцов в соответствии с п.п. 2.11-2.12.

При проверке работоспособности магнитного дефектоскопа, образец намагничивается по указанному в паспорте режиму и обрабатывается суспензией или порошком.

Картина осаждения порошка или суспензии на образце сравнивается с фотографией. Если эта картина осаждения порошка совпадает с фотографией, следует считать, что магнитный дефектоскоп к работе готов и приступают к контролю деталей.

4.5.4 Контроль валов лебедки магнитопорошковым методом производят в приложенном поле.

Намагничивание в зонах контроля производят с помощью накладного П-образного электромагнита, входящего в комплект дефектоскопа.

Требуемый уровень чувствительности и напряженность магнитного поля контролируемой вала определяется по коэрцитивной силе H_c и остаточной магнитной индукции B_r материала вала используя для этого графики приложений 2 и 4 ГОСТ 21105-87.

4.5.5 НК ведут, переставляя электромагнит по поверхности валов таким образом, чтобы в контролируемых зонах не осталось непроверенных участков. Примеры расположения электромагнита показаны на рисунках контролируемых валов (рисунки 3 и 4).

Максимальная напряженность магнитного поля достигает значения $16 \cdot 10^3$ А/м. Намагничивание производится отдельными включениями тока на 0,1-0,5 секунд с перерывами 1-2 секунды между включениями.

4.5.6 Нанесение индикаторных материалов (порошка, суспензии) на контролируемую поверхность осуществляется "сухим" способом и способом "магнитной суспензии".

4.5.7 При "сухом" способе порошок наносится на контролируемую поверхность с помощью различных распылителей (резиновая груша, пульверизатор и др.).

Контроль с применением "сухого" способа должен проводиться либо в специальных камерах, обеспечивающих направление порошка только на контролируемую деталь, либо при наличии отсасывающих вентиляционных устройств.

4.5.8 Наиболее распространенным способом нанесения порошка на контролируемую поверхность является способ "магнитной суспензии".

4.5.9 В процессе намагничивания вал или его контролируемый участок (зона между полюсами электромагнита) должны быть равномерно и обильно обработаны суспензией с заданной концентрацией порошка. Обработка

Изм. № подл.	Изм. № дубл.	Подп. и дата
7-25/05		
Изм. № подл.	Изм. № дубл.	Подп. и дата
Изм. № подл.	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	1198-00.010 МУ	Лист
						15

проводится путем полива вала суспензией. При этом намагничивание продолжается до полного стекания суспензии.

При поливе вал следует располагать так, чтобы суспензия стекала, не застываясь в отдельных участках.

4.5.10 Осмотр контролируемых поверхностей начинают в приложенном магнитном поле.

Осмотр валов, проводится невооруженным глазом. В сомнительных случаях могут быть применены лупы с 2-4 кратным увеличением.

При осмотре необходимо принимать меры для предотвращения стирания валиков порошка с дефектов. В случаях стирания отложений порошка контроль следует повторить.

Повторный контроль проводится при нечетком оседании порошка и других сомнительных случаях, а также когда отдельные обнаруженные ранее дефекты были удалены (например, зачисткой, шлифовкой) и необходимо убедиться в полноте удаления таких дефектов.

Освещенность осматриваемой поверхности валов должна быть не менее 1000 лк, такая освещенность имеет место в дневное время на расстоянии 0,8-1,2 м от незатемненного окна. Естественное освещение наименее утомительно для дефектоскописта.

Для искусственного освещения необходимо применять светильники, обеспечивающие рассеянный свет (например, лампы дневного света, ряд ламп накаливания, закрытых рассеивающим абажуром).

В целях повышения качества контроля через каждый час работы по осмотру валов дефектоскопист должен делать перерыв на 10-15 мин.

4.5.11 По настоящей методике обнаруживают трещины раскрытием (шириной) более 25 мкм и глубиной около 250 мкм, что соответствует условному уровню чувствительности В по ГОСТ 21105-87.

В случае обнаружения трещин в контролируемых зонах вал бракуется.

При отбраковке необходимо учитывать, что магнитный порошок иногда оседает там, где в действительности нет дефекта. Появление мнимых дефектов вызывается глубокими царапинами, местным наклепом, наличием в материале резкой границы раздела двух структур, отличающихся магнитными свойствами. Поэтому в сомнительных случаях рекомендуется перепроверить результат, уменьшая ток намагничивания.

4.5.12 После окончания контроля все контролируемые валы, прошедшие магнитопорошковый контроль и признанные годными по результатам этого контроля должны быть размагничены дефектоскопами ПМД-70 или МД-50П в автоматическом или ручном режиме.

4.5.13 Размагничивание валов может осуществляться следующими способами:

1) удалением детали из электромагнита (или электромагнита от детали), питаемого переменным током;

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата
Т-25/03	21.01			

Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

1198-00.010 МУ

5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ

5.1 По результатам неразрушающего контроля составляется акт (приложение А) в двух экземплярах, один из которых прилагается к паспорту лебедки.

В паспорте записывается номер акта и дата проведения контроля. Второй экземпляр акта хранится в службе, проводящей неразрушающий контроль.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		Лист
7-25/03					1198-00.010 МУ	18

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	

Изм.	Лист
------	------

6 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Дефектоскопия валов лебедки должна проводиться специально обученным персоналом, имеющим соответствующее удостоверение.

6.2 При проведении работ по визуальному, магнитопорошковому и ультразвуковому контролю дефектоскопист должен руководствоваться ГОСТ 12.1.001-89, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ 12.1.006-84, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.0.004-90, ГОСТ 12.2.062-81 и действующими «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Госэнергонадзором 31 марта 1992 года и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Госэнергонадзором 21 декабря 1984 года.

Дефектоскописты должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй.

6.3 При выполнении ультразвукового контроля должны соблюдаться «Гигиенические требования при работах с источниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, медицинского и бытового назначения» СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 утвержденных Минздравом России, и требования безопасности, изложенные в технической документации на применяемую аппаратуру, утвержденной в установленном порядке.

6.4 Уровни шума, создаваемого на рабочем месте дефектоскописта, не должны превышать допустимых по ГОСТ 12.1.003-83.

6.5 Требования к защите от вредного воздействия постоянных магнитных полей соответствуют «Предельно допустимым уровням воздействия постоянных магнитных полей при работе с магнитными устройствами и магнитными материалами» № 1742-77, утвержденным Минздравом СССР.

6.6 К работе, связанной с осмотром и разбраковкой деталей, контролируемых магнитопорошковым методом допускаются лица, не имеющие противопоказаний, предусмотренных приказом №400 от 30.05.1969г., утвержденных Минздравом СССР.

6.7 Перед пропуском тока через деталь или стержень, помещенный внутри детали, при намагничивании необходимо проверить качество осуществления электроконтактов.

Во избежание попадания на лицо и руки брызг металла, подплавившегося в местах плохого контакта при включении тока, следует применять защитный щиток или надевать защитные очки и перчатки.

6.8 Дефектоскописты должны работать в спецодежде и быть обеспечены непромокаемыми фартуками, перчатками (резиновыми и хлопчатобумажными), а также мазями, предохраняющими кожу от раздражения.

6.9 Запрещается применять при магнитопорошковой дефектоскопии керосиномазляную суспензию при контроле в приложенном магнитном поле.

6.10 При организации работ по контролю должны соблюдаться требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.

Име. № подл.	Допл. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Допл. и дата
Т-25/03	21.07			
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Приложение Б

Индикаторные материалы, применяемые при магнитопорошковом контроле

Наименование материала	Цвет порошка	Вид дисперсионной среды	Оптимальная концентрация материала в дисперсионной среде, г/л	Концентрация порошка в суспензии при оптимальной концентрации пасты, г/л	Выявляющая способность Q*, %
Магнитный порошок (кемеровский)	Черный	Водный раствор **,	30±1,5	-	120
		масло			100
		трансформаторное, масло РМ			110
Паста ЧВ-1	"	Вода	60±3,0	30±1,5	120
Паста КВ-1	Красный	То же	80±4,0	30±1,5	100
Паста КМ-К (МП-75)		Масло	40±2,0	20±1,0	70
Люминесцентная паста МЛ-1	"	трансформаторное, керосин, керосино-масляная смесь	42±2,0	5±0,25	70
		Вода			
		Вода			
		водопроводная			

* Определялась как отношение общей длины валиков порошка, образовавшихся на детали-образце, имеющей тонкие волосовины, с помощью исследуемого индикаторного материала, к общей длине валиков порошка, образовавшихся на той же детали при использовании порошка, принятого в качестве образца и разведенного в трансформаторном масле из расчета 30±1,5 г/л.

** Водопроводная вода с антикоррозионными, антикоагуляционными и другими добавками.

Име. № подл.	Подп. и дата
7-25/04	
Име. № дубл.	Име. инв. №
Подп. и дата	
	21.02

1198-00.010 МУ					Лист
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата	21

