

CBAPKA METAЛЛОВ





ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ СССР

СВАРКА МЕТАЛЛОВ

Издание официальное

ЧАСТЬ II

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва 1973 г

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Сварка металлов» содержит стандарты, утвержденные до 1 декабря 1972 г.

В стандарты внесены изменения, принятые до указанного срока. Около номера стандарта, в который внесено изменение стоит знак*.

В связи с пересмотром в сборник не включены ГОСТ 11534—65, ГОСТ 11969—66 и ГОСТ 11531—65.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в выпускаемом ежемесячно «Информационном указателе стандартов».

Швы сварных соединений

ДУГОВАЯ СВАРКА АЛЮМИНИЯи алюминиевых сплавов

Основные типы и конструктивные элементы

Welded joints. Electric arc welding of aluminium and aluminium alloys. Main types and constructive elements

ГОСТ 14806—69

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 3/VII 1969 г. № 770 срок введения установлен с 1/I 1971 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

- 1. Настоящий стандарт распространяется на швы сварных соединений конструкций из алюминия и алюминиевых деформируемых термически неупрочняемых сплавов при толщине кромок свариваемых деталей от 0,8 до 60,0 мм включительно.
- 2. Способы дуговой сварки должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

Способ дуговой сварки	Обозначение способа сварки
1. Ручная в защитных газах неплавящимся металли-	Рн-3
ческим электродом—однофазная 2. Автоматическая в защитных газах неплавящимся ме-	Ан-З
таллическим электродом — однофазная 3. Автоматическая в защитных газах неплавящимся элек-	Ан-Зтф
тродом—трёхфазная 4. Автоматическая в защитных газах плавящимся элек-	A-3
тродом — однодуговая 5. Полуавтоматическая в защитных газах плавящимся	П-3
электродом 6. Автоматическая по флюсу нерасщеплённым или рас- щеплённым электродом	А-Ф

3. Основные типы швов сварных соединений, а также диапазоны толщин свариваемых деталей и применяемые для их сварки способы должны соответствовать указанным в табл. 2.

·						Таблиг	ιa 2	13
<u></u>			Форма попере	чного сечения	посо-		ачение	FOCT 14
Вид соединения	Форма подготовлен- ных кромок	Характер выполненного шва	подготовленных кромок	выполненного шва	обозначение спосо- ба сварки	Пределы тол- щин сварнва- емых деталей в мм	Условное обозначени шва сварного соеди- нения	1480669
	С отбор- товкой од- ной кромки				Рн-3		CI	
	С отбор- товкой двух кро- мок	ронний			Ан-3	0,8-2,0	C2	
Стыковое					Рн-3 Ан-3	0,8-4,0	C3	
ည်					А-3 П-3	4,0-12,0	C3	
					Α-Φ	6,0-12,0		
	Без ско-	Односто- ронний на остающей-			Рн-З Ан-З Ан-Зтф	0,85,0	C4	
са кромо к				А-3 П-3	4,0-12,0			

_							MUCITAL
			Форма поперечного сечения	способя	інн ета ле й	наче. ого со-	
		Характер - выполненного шва	подготовленных кромок	выполненного шва	Обозначение с	Пределы толщин свариваемых деталей в <i>мм</i>	Условное обозначе- ние шва сварного со- единения
	Без скоса				Рн-3	0,8-5,0	
	кромок	ронний на			Ан-3	0,8-16,0	C5
		остающей- ся подклад-			Ан-Зтф	6,0-16,0	
		ке с канав-			А - 3 П-3	4,0-8,0	
İ	Ì	Односто-			Рн-3	0,8-5,0	
	ļ	ронний на		WIII A CANNO	Ан-З	0,8 - 16,0	
	İ	съемной подкладке			Ан-Зтф	4,0-16,0	C6
9	·	подкладке			А-3 П-3	4,0-8,0	
THY OBOA					А-Ф	8,0-14,0	
					Рн-3	3,0-4,0	
Ç		Двусторон-			Au-3	3,0-20,0	
		ний			Ан-Зтф А-З	$\frac{4,0-20,0}{4,0-8,0}$	C7
					П-3	1,0-0,0	
					А-Ф	8,0-22,0	
:	С прямо- линейным скосом од- ной кромки	Односто- ронний			Рн-3 П-3	5,0-20,0	C8

КИ

#1504A					managari Banan Basa	Продо.	лжение
K	K		Форма поперечного	сечения	способа	7	Haye-
Форма подготовленных кромок вы	Характер выполненно- го шва	подготовленных кромок	выполнениого шва	Обозначение с	Пределы толщин сва- риваемых де- талей в мм	Условное обозначе- ние шва сварного соединения	
	С прямо- линейным скосом од- ной кром.	Односторонний на остающейся подкладке					С9
180e	ки	Односто- ронний на съемной подкладке			Рн-3 П-3	5,0-20,0	C10
Стыковое		Двусто- ронний					C11
	С криво- линейным скосом од- ной кром-	•				16,0-30,0	C12

Вид соединения	Форма подготовлен- ных кромок	Характер выполненно- го шва	Форма поперечного сечения		пособа		1a4e- 10ro
			подготовленных кромок	выполненного шва	Обозначение способа сварки	Пределы толщин сва- риваемых де- талей в мм	Условное обозначе- ние шва сварного соединения
	Со ско- сом одной кромки по ломаной линии	ой				16,0-30,0	C13
Стыковое	С двумя симметричными прямолинейными скосами одной кронний прямолинейными скосами одной кромки			Рн 3 П-3	12,0—35,0	C14	
)						12,0 35,0	C15

						Продолж	сение_
×	ж не форма подготовлен- ных кромок		Форма поп	еречного сечения	способа		taye- oro
		Характер выполненно- го шва	подготовленных кромок	выполненного шва	Обозначение с	Пределы толщин сва- риваемых де- талей в мм	Условное обозначе- ние шва сварного соединения
	С двумя симметричными криволинейными скосами одной кромки С двумя симметричными скосами одной кромки по ломаной линии			Рн-3	32,060,0	C16	
Стыковое				П-3		C17	
	С прямо- линейным	м ронний			Рн-3 Ан-3	5,0-20,0	C18
	скосом двух кро- мок				А -3 П-3	12,0-30,0	

						11 00000	
Вид соединения	:	Характер выполненного шва	Форма поперечного сечения		-020по		наче- loro
	Форма подготовлен- ных кромок		подготовленных кра мок	выполненного шва	Обозначение ба сварки	Пределы толщин сва- ривземых де- талей в <i>мм</i>	Условное обозначе- ние шва сварного соединения
С прямо- линейным скосом двух кро- мок	С прямо-	инейным косом Односто- вух кро- ронний на			Рн-3 Ан-3 Ан-3тф А-3 П-3	5,0-20,0	C19
	линейным скосом двух кро-				Рн-3 Ан-3 Ан-3тф А-3 П-3	5,0-20,0	C20
				Рн-3 Ан-3 Ан-3тф А-3 П-3	5,0-20,0 5,0-40,0 20,0-40,0 12,0-30,0	C21	
	С криволи- нейным скосом двух кро- мок	Двусто- ронний			Рн-3 Ан-3 Ан-3тф А-3 П-3	12,0-30,0 12,0-50,0 32,0-50,0 12,0-30,0	C22

Вид соединения	_	Характер выполненно- го шва	Форма поперечного сечения		способа	ин сва-	наче-
	Форма подготовлен- ных кромок		подготовленных кромок	выполненного шва	Обозначение ст	Пределы толщин сва- риваемых деталей в мм	Условное обозначение шва сварного соединения
сом д доможном домож	Со ско- сом двух кромок по ломаной линии	Двусто- ронний			Ри-3 Ан-3 Ан-3тф А-3 П-3	$ \begin{array}{r} 12,0-30,0 \\ \hline 12,0-50,0 \\ 32,0-50,0 \\ 12,0-30,0 \end{array} $	C2 3
	С двумя симметри-чными прямолиней-ными скосами двух кромок				Р _н -3 Ан-3 Ан-3тф А-3 П-3	12,0-30,0 32,0-60,0 12,0-30,0	C24
	С двумя несимметричными прямолинейными скосами двух кромок				Рн-3 Ан-3 Ан-3тф А-3 П-3	12,0-30,0 12,0-60,0 32,0-60,0 12,0-30,0	C25

						11 pooons	DO . CIAC
13			Форма поперс	ечного сечения	способа		обозначение
жи Форма подготовлен- ных кромок	Характер выпол не нного шва	подготовленных кромок	выпол ненного шв а	Обозначение с	Пределы тол- шин сваривае- мых деталей в м.ч	Условное обоз шва сварного с	
симмет ными в волине ми ско	С двумя симметрич- ными кри- волинейны- ми скосами двух кро- мок				Рп-3 Ан-3 Ан-3тф А-3 П-3	30,0-40,0 30,0-60,0 32,0-60,0 30,0-60,0	C26
Стыковое	С двумя симметри-чными ско-сами двух кромок по ломаной лишии	Двусто- ронний			Рн-3 Ан-3 Ан-3тф А-3 П-3	30,0-40,0 30,0-60,0 32,0-60,0 30,0-60.0	C27
1	С отбор- товкой од- ной кром- ки	Односто- ронний			Рн-3 Ан-3	1,5-2,0	У1

bt		Характер выполненно- го шва	Форма поперечного сечения		пособа	ин сва-	нач е. Ого
Вид соединения	Форма подготовлен- ных кромок		фодготовленных кромок	выполн е нног о шва	Обозначение способ а сварки	Пределы толщин сва- риваемых деталей в мм	Условное обозначе- ние шва сварного соединения
		Односто- ронний			Рн-3 Ан-3 П-3	1,5-12,0 1,5-5,0 4,0-12,0	У2
Угловое	Без ско- са кромок	Двусто- ронний			Рн-3 Ан-3 П-3	1,5-12,0 4,0-12,0	УЗ
		Односто- ронний			Рн-3 Ан-3 Ан-3тф А-3 П-3	1,5—5,0 4,0—12,0	У4

			Форма поперечного сечения		пособа	ин сва- лей в	наче- ого
форма подготовлен- ных кромок	Форма подготовлен- ных кромок	Характер выполненно- го шва	подготовленных кромок	выполненного шва	Обозначение способ а сварки	Пределы толщин свариваемых деталей в	Условное обозначе- ние шва сварного соединения
	Без ско- са кромок	Двусто- ронний		Sallinininininininininininininininininini	Рн-3 Ан-3	1,5—5,0	У5
				А-3 П-3	4,0-12,0		
Угловое	С прямо- линейным скосом од- ной кромки	сторонний			Рн-3	5,0-20,0	У6
2		Двусто- ронний			Ан-3 А-3 П-3		У7

од о лжен ие								
	значе- ного							

1						Продо.	1жен ие
5			Форма попереч	чного сечения	пособа	ин сва-	наче- ого
Вид соединения	Форма подготовлен- ных кромок	Характер выполненно- го шва	подготовленных кромок	выполненного шеа	Обозначение способа сварки	Пределы толщин с риваемых деталей мм	Условное обозначе- ние шва сварного соединения
	С криво- линейным скосом од- ной кром- ки	Двусто- ронний				16,0-30,0	У8
Угловое	Со ско- сом одной кромки по ломаной линии				Рн-3 Ан-3 А-3 П-3		У9
	С прямо- линейным скосом двух кро- мок	Одно- сторонний				12,0-30,0	У10

			Форма попере	чного сечения	способа	ин сва-	1ave- oro
Вид соединения	Форма подготовлен- ных кромок	Характер выполненного шва	подготовленных кромок	выполненного шва	Обозначение ст	Пределы толшин с риваемых деталей мм	Условное обозначе- ние шва сварного соединения
	С прямо- линейны м скосом двух кро- мок					12,0-30,0	У11
Угловое	С двумя прямоли- нейными скосами двух кро- мок	Двусто- ронний			Рн-3 Ан-3 А-3 П-3	12,0-35,0	У12
)	С двумя криволи- нейными скосами одной кро- мки				Рн-3 П-3	32,0-60,0	у13

			Форма попере	чного сечения	способа	толшин сва- Леталей в	наче- ого
Вид соединения	Форма подготовлен- ных кромок	Характер выполненного шва	подготовленных кро м ок	выполненного шва	Обозначение с: сварки	Пределы толш риваемых дета ж.я	Условное обозначе- ние шва сварного соединения
Угловое	С двумя скосами одной кромки по ломаной линии	ронний			Рн-3 П-3	32,0-60,0	У14
υ	Без ско-	Односто- ронний			Ри-З Ан Ан-Зтф	1,5-20,0	Tl
Тавровое	са кромок	Односто- ронний прерывис- тый			А-3 П-3 Рн-3	1,5-20,0 4,0-20,0	T2

<u></u>			Форма попереч	чного сечения	пособа	ин сва-	наче-
Вид соединения	Форма подготовлен- ных кромок	Характер выполненного шва	подготовленных кромок	выполненного шва	обозначение способа сварки	Пределы толщин сва- риваемых деталей в	Условное обозначе- ние шва сварного соединения
		Двусто- ронний			Рн-3 Ан-3 Ан-3тф А-3 П-3	1,5-20,0	Т3
Тавровое	Без ско- са кромок	Двусто- ронний це- пной			- Р _Н -3 П-3	1,5—20,0 4,0—20,0	T4
		Двусто - ронний шахматный					T5

						Продол	жение
Вид соединения	Форма подготовлен- ных кромок	Характер выполненного шва	Форма попереч подготовленных кромок	Форма поперечного сечения дготовленных кромок выполненного шва		Пределы толщин сва- риваемых деталей в А.И.	Условное обозначе- ние шва сварного соединения
	С прямо-	Односто- ронний			Рн-3 Ан-3 А-3 П-3	5,0-20,0	Т6
Тавровое	линейным скосом од- ной кром- ки	Двусто- ропний			Рн-3 Ан-3 А-3 П-3	5,0-20,0	Т7
	С криво- линейным скосом од- ной кром- ки				Рн-3 П-3	16,0-30,0	Т8

		<u></u>				11 poods	
81			Форма попе	речного сечения	пособа	!	начение сое-
Вид соединения	Форма подготовлен- ных кромок	Характер выполненного шва	подгот о вленных кро мо к выполненного шва		Обозначение способа сварки	Пределы толщин свари- ваемых деталей в мм	Условное обозначение шва сварного сое- динения
	Со скосом одной кро- мки по ло- маной ли- нии				Рн-3 П-3	16,0 - 30,0	Т9
Тавровое	С двумя прямоли- нейными скосами од- ной кромки				Рн-3 Ан-3 А-3 П-3	12,0-35,0	Tio
	С двумя криволи- нейными скосами од- ной кромки				Ри-3 П-3	32,0-60,0	T11

						Продол	женис
ЖЖ			Форма попе	речного сечения	способа	Пределы	значе- ного
Вид соединения	Форма подготовлен- ных кромок	Характер выполненного шва	подготовленных кромок выполненного шва		Обозначение способа сварки	толщин свари- ваемых дета- лей в мм	Условное обозначе- ние шва сварного соединения
Тавровое	С двумя скосами од- ной кромки по ломаной линии				Рн-3 П-3	32,0 - 60,0	T12
		Односто- ронний			Рн-3 Ан-3 Ан-Зтф	1,5-20,0	HI
Нахлесточное					А-3 П-3	4,0-20,0	
На хлес:	Без скоса кромок	Односто- ронний пре-			Рн-3	1,5-20,0	110
		рывистый			п-3	4,0-20,0	H2

H4	
Н5	FOCT 14806—69

						-	Продол	<i>іженче</i>
2 3ak 1774	ния	фанца	Vanavana	Форма попере	чного сечения	спосо-	Пределы	значе- эного
74	Вид соединения	Форма подготовлен- ных кромок	Характер выполненного шва	подготовленных кромок выполненного шва		Обозначение спосо- ба сварки	толщин сва- риваемых де- талей в <i>мм</i>	Условное обозначе- ние шва сварного соединения
		Без ско- са кромок	Двусто- ронний			Рн-3 Ан-3 Ан-Зтф	1,5—20,0	Н3
						А-З П-З	4,0-20,0	
	Нахлесточное	С круг- лым отвер- стием	Односто- ронний со сплошной заваркой			D., 2		H4
		С удли- ненным от-	Односто- ронний с		**************************************	Рн-3 П-3	5,0-20,0	
		верстием	несплош- ной завар- кой					H5
33	j]

Таблица З

		A1.M						гаоли	цао
06 46- 10 10 11 H M	Конструктивные	элементы	ач с - осо- рк и				e		g
Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	ивя сварного соединення	Обозначе- ние спосо- ба сварки	s=s ₁	справ.	r	но- жин. Пред.	Но- мин.	Пред. откл.
	r 7	e -		0,8-1,0	2,5-3,0	2-3	6 ±	1 0,8	. 0
Cl			Рн-3 Ан-3	1,2-1,5	3,5-4,5	3-4		1,0	±0,5
	<i>U</i> • <i>u</i> 5	2 max €		1,6-2,0	5,0-6,0	4 -5	8 ±	1,5	±1,0
		мм] 				1	 `аблиі	ļ ца 4
тое че- ва го	Конструктивные в	лементы	34е- осо- рки				e	.	8
Условное обозначе- ние шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначе- ние спосо- ба сварки	s=s₁	f справ.	r	Но- мин. Пред.	Ho- MMH.	Пред. откл.
	cnpad.	₽		0,8-1,0	2,5-3,0	2—3	6 ±	0,8	
C2			Рн-3 Ан-3	1,2—1,5	3,5-4,5	3-4		1,0	±0,5
	0-45			1,6-2,0	5,0-6,0	4-5	8 ±	1,5	±1,0
							i I	1	

		жж									
ое че- ка го ния	Конструкти вные	элементы	0.5		<u> </u>	ь		e]	g	более
Условное обозначе- ние шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначе- ние спосо- ба сварки	s === s.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но-	Пред. откл.	р. не 60
СЗ			Рн-3 Ан-3 А-3 П-3	0,8-1,0 $1,5-2,5$ $3,0-4,0$ $4,0-6,0$ $7,0-8,0$ $9,0-10,0$ $11,0-12,0$ $6,0-7,0$ $8,0-9,0$ $10,0-12,0$	0	+0,5 +1,0 +2,0 +1,0	8 11 16 18 20 26 38	<u>-</u> ±2	2,0		3

Таблица 6

		мм						1 4 0 11		u o
0e Ie- Ia По Ния	Конструктивные	06000000		b			e		g	
Условное обозначе- ние шва сварного	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначе- ние спосо- ба сварки	$S = S_1$	Но- мян.	Пред. откл.	n	(п р ед. откл. ±2)	Но- мин.	Пред.
	5		Ри-3 Ан- 3	$\frac{0,8-1,0}{1,5-2,0}$	1	+0,5	1-2	6 8	1	±:0,5
C4	~	6 5	Ан- Зтф	2,5-3,0 4,0-5,0	2	-+2,0	2-3	10		
	15 min		A-3	$\frac{4,0-6,0}{7,0-8,0}$	4	1,0	3-8	13	2	±1,0
			П-3	$\frac{9,0-10,0}{11,0-12,0}$	•	, .		15		

a	7	
-	Примечание	
5	именение подкладок других конфигураций примечание	
	других	
_	подкладок	
0	оименение	

		ж	м						7	Габ	лица	7
e oro	Конструктивные	элементы	ие			b		-	e		g	9
Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначение способа сварки	$s=s_1$	Номин.	Пред.	n	m	Номин. Пред.	Номин.	Пред. откл.	Примечание
C5		e	Рн-3 Ан-3 Ан-3тф А-3 П-3	1,5- 2,0 2,5- 3,0 4,0- 5,0 10,0- 12,0 14,0- 16,0 4,0- 5,0 6,0- 8,0	0 -	+2,0	?—3 	32—44 44 – 56 ——— 56—90	 16 18 20 	2 0,8	±1,0	менение подкладок других 1

0.0	Конструктивные	элементы]		b		e		g	, e																				
Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок сварнваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначе- ние спосо- ба сварки	s=s ₁	Номин.	Пред. откл,	Чомин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	🜶, не более																				
				0,8-		+0,5	6	<u>+1</u>			2																				
			Рн-3	1,5— 2,0			8	± 2	0,8	±0, 5																					
			Ан-З	2,5— 3,0 4,0— 5,0		+1,0	11				3																				
,	5	5 0.		6,0- 8,0			16																								
C6	~		Ан-З Ан-Зтф	10,0— 12,0	0	+2,0	18				4																				
	-> b	٥١	1 1	14,0- 16,0	_	+2,0	2 0	±3																							
			А-3 П-3	4,0- 5,0		<u> </u>	10	: :	2,0	±1,0	3																				
			П-3	6,0- 8,0	+1,	+1,0	—ı +ı.u-	— +1.0 ⁻	—ı +ı.u-	- +1			1 +	-	-			-		_	<u>-</u> +1.0	—	-		-	-	16				
			1.4	8,0- 10,0		100	28				4																				
			А-Ф	12,0— 14,0		+2,0	3 0																								

-			мм										
ие 0 го я	Конструктив	ные элементы				b		e		g			
Условное обозначение инва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	ш ва сварного с о единения	Обозначе- ние спосо- ба сварки	s=s ₁	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред.	Номин.	Пред.			
			Рн-3	3-4		+2,0							
:			Ап-3	3-4			10	± 2	1	±0,5			
			Ан-З Ан-Зтф	4-5		+1,0							
			Ан-Зтф А-З П-З	6-8			14						
		 		10-12			16	<u>+3</u>					
-			Ан-З Ан-Зтф	Ан-З Ан-Зтф	Ан-З Ан-Зтф	14—16	0	+2,0	18	<u> </u>	2	±1,0	
C7	<u>b</u>			18-20			20			:			
				8-10			16	<u>±4</u>					
				12—15	+0,5		+0,5	+0,8	+0,5	22		4	±2,0
:				А-Ф	А-Ф 16-	16-20				32		7	±2,0
				21—26		+1,0	40	<u>+</u> 6	7	±3,0			
				27 – 32			46		,	=3,0			

re Oro	Конструктивные элем	енты	рки			b		c	9		g
Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых дегалей	шва сварного соединения	Обозначение способа Сварки	s=s ₁	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	е. не более	Номик.	Пред. откл.
				5					14		
				6-8		+1	2		18	2	
			Рн-3	10-12				+1	25		
				14—16		+2			3 3		
	502,	6 5		18-20	0				40	3	±1
C8		4 max		5			3		14		
	b c	## #		6-8		+1			18	2	
			п-3	10—12				+2	25		
				14—16		+2			3 3		
				18-20			4		40	4	±2

Таблица 11

	***************************************	мж								
060- mba coe-	Конструктивные з	элементы	4e.			с		a		3
Условное значение п сварного с	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначение, способа сварки	S=S₁	Номин.	Пред. откл.	п	е, не более	Номин.	Пред. откл.
				5	2		2-5	17		
				6 —8				23	2	
			Рн-3	10-12		+1		29		
	60.			14—16				37	3	
C 9				18-20				44		±1
	4+1 5			5	3		3—8	17		
	15 min			6-8				23	2	
			П-3	10—12		+2		29		
				14—16	4		4-10	37	4	±2
				18—20	7			44	•	

		MM.									
uBa ue-	Конструктивные э	лементы	яр-			b		c	a)		
Условное обо- значение шва сварного сое- динения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначения способа свар-	$s=s_1$	Номин.	Пред.	Номин.	Пред.	е, не более	Номин.	Пред. откл.
				5		+1	2		14		
				6-8					18	2	
			Рн-3	10-12				-+1	25		
	60: 10	e on		14—16		+2			33	3	. 1
210				18—20	ļ		3		40		<u>+1</u>
C10		π _m π _{αχ}		5	0 +1	Ů		14	-		
	<i>b</i>			6—8		<u>+1</u>			18	2	
			п-3	10—12				+2	25		
				14—16		+2	4		33	4	±2
				18—20	:		7		40	•	1. *

		ММ	_									
10e 14e- 8a 10	Конструктивны	итнэмэле б	Обоз-		t	,		;	့	e_1		g
Условное обозначе- ние шва сварного соедине-	подготовленных кромок свари- ваемых деталей	шва сварного соединения	спосо- ба сварки	$s=s_1$	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	е, не более	$egin{array}{c} e_1 \ (\mathrm{пред.} \ \mathrm{откл.} \ \pm 2) \end{array}$	Номин.	Пред.
				5		+-1	2		14			
				6—8				1 1	18	10	2	
			Рн-3	10—12				+1	25			
	60-	e on		14—16		- 2			3 3	13	3	±1
	60;			18—20	0		3		40			
C11	0 0	6,	į	5		+1			14			
	··			68					18	10	2	
			п-3	10—12				+2	25			
				14—16		+2	4		33	13	4	<u>±2</u>
				18-20					40			_ <u></u>

060- uba	Конструктивны	ытнэмэге э	ие 12 р-					g
Условное обо- значение шва сварного сос- динения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначение способа свар- ки	s=s ₁	с (пред. откл. ±1)	е. не более	Номин.	Пред. откл.
				16-18		27		
				20-22		29	3	
	30°, o	ا محن ع	Рн-З	24 —26	3	32		±1
C12	R 15=1			28-30		35	4	
	0-7 cs	15-2		16—18		27		±2
			п-3	20 – 22	5	29		
:				24 – 26		32	5	+1 -2
:				28-30		35		-2

		мм							
обо- шва сое-	Конструктивные	элементы	ие				e)	8	
Условное значение сварного срадинения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначение способа сварки	s==s ₁	с (пред. откл. ±1)	<i>h</i> ₁ (пред. откл. ±1)	е, не более	Номин.	Пред. откл.
				16—18			29	3	
			Рн-3	20—22	3	11	31		±1
	30210	6 5		24—26			33		
C13				2 8—30			3 5	4	
		15±2		16—18			29		±2
			п-3	20—22 —————————————————————————————————	5	13	31	5	
				28 —30			35		-2

60- IBa	Конструктивные з	элементы	ge				es.	8	r						
Условное обо- значение шва сварного сое- динения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначение способа сварки	s=s ₁	с (пред. откл. ±1)	<i>h</i> (пред. откл. ±1)	е, не более	Номин.	Пред. откл.						
				12-14		5	19	2							
				16—18		7	2 3								
			Рн-3	20—22	3	9	27	3	<u>+</u> 1						
	50:	6 50		24 —26	0	11	31								
				28—30		13	35								
C14			:	32—35		15	39	4							
	0 + 2			12-14		4	19	4							
				16-18		6	2 3		±2						
		П-3								20-22		8	27		
			П-3 - 2	П-3 24—2 6	5	_ 5	5	10	31						
:				28 – 30		12	35	5	+1 -2						
				32—35		14	3 9								

		мм							Т	`абл	ица	n 17	roct
Условное обо- значение шва сварного сое- динения	Конструкти вные э лементы		II.e				$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$		g		g _!		
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначение способа сварки	s=s ₁	с (пред. откл. ±1)	и (прел. откл. ±1)	не более		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред.	14806-69
				12—14		7	24	15	2				
C15				16-18		10	29	18			2		
				20 – 22	3	12	34	20	3	<u>+</u> 1		±1	
				24 —26		15	39	2 2					
				28 —3 0		18	44	44 25		<u>+2</u>			
				3 2-3 5		20	50	27					
				1214		6	24	15	4		3		
				16—18		9	29	18					
				2 0—22		11	34	20					
		П-3	24—2 6		14	3 9	22	-			±2		
			2 8 —30		17	44	25 5	$+1 \\ -2$	4				
			32—35		19	50	27						

Условное обо- значение шва сварного сое- динения	Конструктивные элементы						85	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначение способа сварки	s=s ₁	с (пред. откл. ±1)	h (пред. откл. ±1,5)	е, не более	Номин.	Пред. откл.
	R 1521			3 2 – 3 5	3	15	27	5	±1
				36-40		17	29		
			Рн-3	42—46		20	31		
				48—52		23	3 3		
				54 —6 0		2 7	35		
C16				32 —3 5		14	27	6	<u>+-</u> 2
				36—40		16	29		
			п-3	42-46		19	31		
				48—52		2 2	3 3	7	
				54—60		26	35		

	таолица

		мм						Та	5лица	19	ГОСТ
060- mba 0e-	Конструктивные	элементы	ие		откл.	откл.	откл.	e		3	
Условное обо- значение шва сварного сое- динения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначение способа сварки	s=s ₁	с (пред. o ±1)	h (пред. о ±1,5)	и, (пред. о ±1)	е, не более	Номин.	Пред. откл.	14806—69
				3 2 – 3 5		15		2 9			
				36—40		17		31	5		
			Рп-3	42-46	3	20	11	3 3		±1	
	3000			48—5 2		2 3		35			
		6 0		54—6 0		2 7		37			
C17	5			3 2 —35		14		29	6		
i	0*2.5			36—40		16		31			
			П-3	42—46	5	19	13	3 3		±2	
				48—52		22		35	7		
				54—60	i	26		37			

ofo- IBa Se-	Конструктивные с	лементы	. Ž)	откл.	e e	8	[
Условное обо- значение шва сварного сое- динения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначение способа сварки	$s=s_1$	Номин.	Пред. откл.	c (npea. 07 ±1)	е, не более	Номин.	Пред. огкл.
				5		. 1		14		
				68		+1		17	1,4	<u>-</u> ±0,6
			Рн•3 Ан•3	1012	į		2	21		
	35° , .	e 0		14-16				27	3,0	_110
				18-20				33	3,0	±1,0
C18	b	4 max		12—14	0			2 2		
				16—18		+2		27	4,0	±2,0
			А-3 П-3	20-22			5	33		
				24—26				3 9		+1.0
				28—30				45	5,0	$\begin{array}{c c} +1.0 \\ -2.0 \end{array}$

060- mba coe-	Конструктивные э	лементы	ие				9		g
Условное значение и сварного с	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначение способа сварки	s=s ₁	(пред. откл. ±1)	n	е, не более	Номин.	Пред. откл.
			Рн-3	5 6-8	2	25	16 20	2	
C19	35°: 10° 15 min		Ан-З Ап-Зтф	10—12 14—16 18—20	3	3-8	25 31 36	3	- <u>+-</u> 1
GIS			А-3 П-3	12—14 16—18 20—22	5		25 31 36	4	±2
				24—26 28—30		4—10		5	+1 2

Q
n
-
-
4
œ
9
Ġ.
i
Ò
•

бозна- свар- нения	Конструктивные	Конструктивные элементы			<i>b</i>		c	<u>a</u>		g
Условное обозна- чение шва свар- ного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соедин е ния	Обозначе- ние спосо- ба сварки	s=s ₁	Номин.	Пред. откл.	(пред. откл. <u>+</u> 1)	е. не бо- лее	Номин.	Пред. откл.
C 2 0	35° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10	⁴ max	А•3 П-3		0	+1	3	14 17 21 27 33 22 27 33 39 45	3 4 5	±1 ±2 +1 -2

		мм																						
обозна- свар- пения	Конструктивны	е элементы	Обозна		b		<i>c</i>			e.		g												
Условное обозна- чение шва свар- ного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	чение способа сварки	s=s ₁	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	е, не более	е _в (пред. откл. ±2)	Номин.	Пред.												
				$\frac{5}{6-8}$		+1	2		14	10	2													
			Рн-3 Ан-3	1 0 —12					21			±1												
				$\frac{14-16}{18-20}$			3		27 33	13	3													
	352,0	e > 5		20-22	:			上1	24															
C21			Ан-З Ан- Зтф	24-26 28-30	0		12	±1	30 36															
	b	e,	Зтф	32—35		+2			42		5	$+1 \\ -2$												
				36 - 40 1214	- - 4 - 8			 5	:	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	15													
			А-3 П-3	16 - 18				8	3	8	8	8	8								± 2	24		4
			П-3	$\frac{20-22}{24-26}$			8	<u>+2</u>	30 36		_	. +1												
				28 – 30					42		5	$\begin{bmatrix} +1 \\ -2 \end{bmatrix}$												

710/76											
обозна- зварно- ния	Конструкти	вные элементы	Обозначе-		С			<i>e</i> ₁ (пред.		g	g ₁
Условное обозна- чение шва сварно- го соединения	подготовленных кромок сваривае- мых деталей	шва сварного соединения	ние спосо- ба сварки	$s=s_1$	Номин.	Пред. откл.	е, не более	A 44 1/4 1/4	Номин.	Пред.	Номин. Пред
				12—14			32				
			Рн-3	16—18			34	13	3		2
			PH-3	2 0 -22			36			+1	
			Ан-З	24—26	3		39				
	R 10±1 75°,			28-30			41				3
				32-34		±1	3 9				<u> </u>
C22			1 2	36-38			41	15			
	9-2	<u>c1</u>	Ан-3	40-42	12		43				4
			Ан - Зт ф	44 – 46			45		4		
				48-50			47				
				12—14	5		32				
			A-3	16-18		1 !	34	13	!		3
			П-3	20-22	8	 9	3 6			 	 ±2
				24-26	0	± 2		15	5	$\begin{bmatrix} +1 \\ -2 \end{bmatrix}$	4
TI O		1	1	28-30	1	1 1	41			2	

		ALM											
Свар- нения	Конструктивные	элементы	не спо-		c		h_1	6)	e ₁		g		g i
Условное обозна- чение шва свар- ного соединения	подго товленных кр омок сварив аемых де талей	шва сварного соединения	Обозначение соба сварки	s=s ₁	Номин. Пред.	Номии.	Пред. откл.	е, не более	(пред. откл. ±2)	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Hpea.
			Рн•3 Ан-3	$ \begin{array}{r} $	3	8		31 35 37 40	13	3	+1	2	
C 23	15 2 1 0 0 5		Mu-O	$ \begin{array}{r} \hline $	12	17	+1	37 39 41 44 46	15	4	<u>+</u> 2	4	±1
			A-3	$ \begin{array}{r} $		10	<u></u> 士2	31 33 35	1			3	<u>+</u> 2
;			11-3	20 - 22 24 - 26 28 - 30		13		37 40	15	5	$\begin{vmatrix} +1 \\ -2 \end{vmatrix}$	4	3-2

е ние ня	Конструктивные	элементы	0.5			С				e
Условное обозначение шва сварного сое динения	подготовленных кро м ок свариваемых деталей	шв а с варного соедин е- ния	Обозначе- ние спосо- ба сварки	$s=s_1$	Номин.	Пред. откл.	ћ (пред. откл. ±1,5)	е, не бо ле е	Но- мин.	Пред. откл
				12-14			5	17	<u> </u>	
				1618			7	20	3	
:			Ри-3	20-22	3		9	23	3	
			Ан-З	2 4-26			11	26		±1
i				28 3 0		<u>±1</u>	13	29		
	35:10			32-35		- *	11	26		
				36-40			13	29		
				42—46	12		16	34	4	1.0
COA			Ан-Зтф	48-52			19	38		±2
C24	g +2			54-60			22	44		
				12—14	5		4	17		
	,		A-3	16—18			6	20		
			п-3	20 —22	8	<u>+</u> -2	8	23		
				24 –26			10	26	5	+1 -2
				28-30	-		12	29	9	

			мм															
о- Вия	Конструктивн	ые элементы	1		c			e	e 1		g		g ı					
Условное обозначение шва сварно-	подготовленных кромок сваривае- мых деталей	шва сварного соединения	Обозначе- ние спосо- ба с варки	$s=s_1$	Номин.	Пред. откл.	<i>h</i> (пред, откл. ±1,5)	не (олее	Номин,	Пред. откл.	Номин,	Пред. откл.					
				12—14			7	20	14									
			D = 2	16—18			10	24	16	3		2						
			Рн-3	2 0-2 2			12	28	18									
			Ан-3	24-26	3		15	3 2	20	4	<u>+1</u>	,						
				28-30			18	36	22			3						
	J5°-1°	2					32 - 35		<u>1</u>	16	34	18						
C25				36—40			19	39	20	3		4	<u>±</u> 1					
				Ан-3	42-46	12		23	45	23			*					
		e,	Ан-Зтф	Ан-Зтф	Ан-Зтф	Ан-Зтф	Ан-Зтф	Ан-Зтф	48 – 52			27	51	26				
	35-1	65	ŧ	54-60			31	59	30	4	± 2							
				12-14	5		6	20	14			3						
			A-3	16-18			9	24	16			J						
			п-3	20-22	8	$_{\pm 2}$	11	28	18									
				24—26			14	32	20				±2					
				28-30			17	36	22	5	$+1 \\ -2$	4						

He orc	Конструкт	ивные элементы	ие Вар-			<i>c</i>		[g
Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	ш ва сварного соединения	Обозначение способа свар- ки	s=s ₁	Но мин.	Пред.	h (пред. откл. ±1.5)	е, не более	Номин.	Пред. откл.
			Рн-3	30-32			14	33	4	
			Ан-З	34-36	_		16	34		
				38-40	3		18	3 5	5	
				42-46		-	20	37		
		_	Ан-З	48 -52			2 3	3 9	6	
	R 10±1	8 6	ļ	54-60		<u>±1</u>	27	41		±1
C 26	1777			32-35	:		11	32	4	
				<u>36-40</u>		! !	13	3 3	5	
!	0+1		А н-Зтф	42-46	12		16	35		
			Ан-этф	48-52			19	37	6	
				54 - €0				39_	-	**************************************
			:	30-32			13	3 3	4	
				34-36			15	34		
			А-3 П-3	38-40	8	± 2	17	35	5	±2
			11-3	42 —46			20	37		
				48—52			22	39	6	
				54-6 0]	2 6	41		}

			мм							Та	бли	ща	2 9	roct
-	o c	Конструктивные эл	ементы			c	·	5		h_1			g	
	Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначе- ние спосо- ба сварки	$s=s_1$	Номин.	Пред. откл.	h (пред. откл. ±1,5)	Номин.	Пред. откл·	е, не более	Номин.	Пред. откл.	1480669
-	C27	15 ² :1° 60°:		Рн-3 Ан-3 Ан-3	30—32 34—36 38—40 42—46 48—52 54—60 42—46 48—52 54—60 30—32 34—36 38—40	12	1	14 16 18 20 23 27 11 13 16 19 22 13 15	17	±1	32 33 34 36 37 39 31 32 34 36 38 32 33 34	5 6 4 5 4	±1	
				N-2	42—46 48—52 54—60	8	±2	20 22 26	13	±2	36 37 39	5 — 6	±2	

2	
$\begin{vmatrix} +2 \end{vmatrix} \frac{3}{-}$	

	Конструктивн	ые элементы	_
Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свари- ваемых деталей	Обозначение способа сварки	
y 1	0+0.5 1,5-2,0		Ри-3 Ан-3

Таблица 31

		MM									<u> </u>	
16 10	Конструктиви	ые элементы					b		m_1		K	1
Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обоз- начение способя сварки	s	_{S1} , не менее	Номин.	Пред.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	<i>р</i> . не бол е с
У2	5,		Рн-3 Ан-3 Рн-3 А-3 П-3	$ \begin{array}{r} 1,5-2,0 \\ \hline 2,5-3,0 \\ \hline 4,0-5,0 \\ \hline 6,0-8,0 \\ \hline 10,0-12,0 \end{array} $	0,7s	0	+0,5 +1,0 +2,0	0	$ \begin{array}{r} +0,8 \\ \hline +1,2 \\ \hline +2,0 \\ \hline +3,0 \\ \hline +5,0 \end{array} $	3	+3+4	3 4

Таблица 32

a, 8	Конструктивны					<u>b</u>				K	1	
Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначе- ние спосо- ба сварки	s	s ₁ , не ме- нее	Номин.	Пред.	Номин. Пред.	Номин.	Пред.	Номи н.	Пред. откл.
	E	***	Рн-3 Ан-3	$\frac{1,5-2,0}{2,5-3,0}$			+0,5	j + (+ 1	3	+2	3 -	+ 2
У3		× X		4,0-5,0	一[0,7	0	+1,0					
	<u>s,</u>		Рн-3 Ан-3 А-3 П-3	$\frac{6,0-8,0}{10,0-12,0}$!	+2,0	+3	,0 4	+3 +4	4	+3
; 				10,0 12,	-			1 1,	1	, ,	ј ца 3 3	}
			мм	1		<u>.</u>	- 1	I				
Условное обозначение шва сварного соединения	Конструктивны подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначе- ние спосо- ба сварки	s	s ₁ , не ме- нее	Прел.	откл. Номин.	Пред.	Номин.	откл. Номин.	Пред.	р, не более
			I	1		<u>' </u>		<u>.!</u> [<u> </u>		
У4	E		Рн-З Ан-З Ан-Зтф	$\begin{vmatrix} 1.5 - 2.0 \\ 2.5 - 3.0 \\ 4.0 - 5.0 \end{vmatrix}$		+0	,0 0	+0,8 +1,2	6		+1	3

дготовленных кромок гвариваемых деталей	шва сварного соединения	Обоз- наче- ние способа	s	знее	±				.	_ .	
_		сварки		S ₁ , не менее	Пред. откл.	Номин	Пред.	Пред. откл.	Номин. Пред.	откл. Номин.	Пред. откл.
<i>b s</i> ₁		Рн-3 Ан-3 А-3 П-3	4,0-5,0 6,0-8,0	0,7s)	0 +	2,0 3,0 12	±1 - ±2 - ±4	1	-	+2
		жж						T a	абли	ца 35	5
Конструктив	ные элементы					b	_	c		g	
одготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соеди	нения	Обозначе- ние спосо- ба сварки	s	S ₁ .	Номин. Пред.	откл. Номин.	Пред. откл.	е, не более	Номии.	OTKJ.
60:,. b	e wax		Рн-3 Ан-3 П-3	$ \begin{array}{r} 5\\ \hline 6-8\\ \hline 10-12\\ \hline 14-16\\ \hline 18-20\\ \hline 5\\ \hline 6-8\\ \hline 10-12\\ \hline 14-16\\ \hline 18-20 \end{array} $	0,7s	0 -	3	+1 +2	14 18 25 33 40 14 18 25 33 40	2	±1 ±2
	одготовленных кромок свариваемых деталей	Конструктивные элементы одготовленных кромок сварнваемых деталей шва сварного соеди	Ан-З П-З Конструктивные элементы одготовленных кромок свариваемых деталей шва сварного соединения	Ан-3 2,5-3,0 4,0-5,0 6,0-8,0 10,0-12 мм Конструктивные элементы одготовленных кромок свариваемых деталей шва сварного соединения Рн-3 Ан-3	Ан-3 ———————————————————————————————————	Ан-3 ———————————————————————————————————	Ан-3 2,5-3,0 4,0-5,0 0,7s 0 +1,0 0 +2,0 0 +2,0 0 +2,0 0 +2,0 0 +2,0 0 +2,0 0 +2,0 0 +3,0 0 +1,0 0 +4,0-5,0 0,7s 0 +1,0 0 +4,0-5,0 0,7s 0 +1,0 0 +2,0 0 +2,0 0 +2,0 0 +2,0 0 +3,0 0 +4,0-5,0 0,7s 0 +2,0 0 +4,0-5,0 0,7s 0 +2,0 0 +4,0-5,0 0 +2,0 0 +4,0-5,0 0 +2,0 0 +4,0-5,0 0 +2,0 0 +4,0-5,0 0 +2,0 0 +4,0-5,0 0 +2,0 0 +4,0-5,0 0 +2,0 0 +4,0-5,0 0 +2,0 0 +4,0-5,0 0 +4,0-5,0 0 +2,0 0 +4,0-5,0 0 +2,0 0 +4,0-5,	Ан-3 Ан-3 Ан-3 Ан-3 Ан-3 Ан-3 П-3 П-3 Обозначение способа сварки Выа сварного соединения Видеринаемых деталей Видеринаем	АЗ (Свариваемых деталей) Выва сварного соединения (Свариваемых деталей) Видероваемых деталей (Свариваемых	And 3 п. 3 2,5-3,0	А.З П.З 2,5-3,0 0,7s 0 +1,0 0 +1,2 7 +2,0 8 ±2 1 +2 4

9 9 8 0 1	Конструктив	ные элементы					b	l	c			g	_ K							
Условное обозначе- ние шва сварного соедине- ния	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначе- ние спосо- ба сварки	s	s ₁ , не менес	Номин.	Пред.	Номин.	Пред. откл.	<i>е</i> , не более	Номин.	Пред.	Номин.	Пред.						
				5						14	! !		3	+2						
i	5 ₇		6-8			+1	2		18	2										
			All-3	10-12				+1	2 5			4	+3							
				14—16			+2			33		<u>±</u> 1								
				18-20				•		40	3		5	+4						
У7				5	0,7s	0		3		14			3	+2						
				6-8		+1			18	2										
			А-3 П-3	А-3 П-3	А-3 П-3	А-3 П-3	А-3 П-3	А-3 П-3	А-3 П-3		А-3 П-3 10—12					+2	25			4
				14—16			+2			33	4									
				18-20				4		40		±2	5	+4						

TOE BBB TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO TO	Конструктивные элементы подготовленных кромок шва сварного свариваемых деталей соединения		Обозна-		S ₁ ,	c	е,	g	
Условное обозначе- ние шва сварного соедине-			чение спо- соба сварки	s	не мен е е	(пред. откл. ±1)	не	Номин.	Пред. откл.
У8	R 15±1 8 15±1 8 15±1	8 #+5 S		20—22 24—26 ———————————————————————————————————	0,7s	5	27 29 32 35 27 29 32 35	3 4	±1 ±2 +1 -2

0
U
-
_
4
9
욧
œ
-
0

<u>. 2 </u>	Конструктивнь	ЖЖ е элементы	l eu			<u> </u>	1	T a	блиц	
обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначение способа сварки	S	s ₁ , не менее	с (пред. откл. ±1)	h (пред. откл. ±1)	е, не более	Номин.	Пред
				16—18				29		
	60%	6 51	Рн-3	20—22		3	11	31	3	<u>+</u> 1
	30:10		Ан-3	24 – 26				33		
y9		5.4 3		2 8—3 0				35	4	
9	5,			16—18	0,7s			29		:
			A-3	20—22		5	13	31		±2
			П-3	24—2 6				33		
				28—3(3 5	5	$+1 \\ -2$

ие гого я	Конструктивн	Конструктивные элементы						g	
Условное обозначение пва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых детал е й шва сварного соединения ба		Обозначе- ние спосо- ба сварки	s	s₁, не менее	с (пред. откл. ±1)	<i>е</i> , не более	Но- мин.	Пред откл
				12—14			24	2	
			Ри-3	16—18			29	3	+1
	35210 35270	н шах д	Ан-3	20—22		3	35	J	
				24 – 26			41		
				28 - 30	0.7		47		
У1 0			A-3	12-14	0,7s		? 2	4	
				1618		_	27		±5
			11-3	20-22		5	3 3		
			1	24-26			39	5	+
				28 - 3 0			45		

		M.M							
иие 10го 1 я	Конструктивн	ые элементы						g	
Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначе- ние спосо- ба сварки	s	s ₁ , не менее	с (пред. откл. <u>+</u> 1)	е , не более	Но мин.	Пред. отк л.
				12-14			24	2	
			Ри-3	16—18		3	29	3	
			Ан-З	20—22			35		<u>+</u> 1
	35°±1° 35°±1°			24—26			41		
У11	g+2 c	5.4		28-30	0,7s		47	4	
	S ₁			12—14	0,73		22	4	
			A-3	16-18			27	_	±2
			П-3	20-22		5	33		
				24—26			39	5	+1 -2
				28—3 0	ļ		45		-2

		MM											
INE TOFO	Конструктивные	элементы	не					e	e_1	g	<u>; </u>		g۱
Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначение способа сварки	s	<i>S</i> ₁ . не м е нее	с (пред. откл. ±1)	<i>h</i> (пред. откл. <u>+</u> 1)	не бол	e lee	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред.
				12 - 14			5	19	17	2			
				16—18			7	23	21	3		5	-
			Рн-3	20 – 22		3	9	27	25	3	<u> </u> ± 1		
	So.º	6 6		2 4—2 6			11	31	29				
,	60%,0			28-30			13	35	33		;	10	
у12				32—35	0,7s		15	3 9	37	4			-
	0+1	c, s		12-14			4	19	17				-
				16—18			6	23	21		±2	6	
	51		П-3	2 0—2 2		5	8	27	25				
				24—26	•		10	31	29				
				28-30			12	3 5	33	5	$\begin{vmatrix} +1 \\ -2 \end{vmatrix}$	10	-
				32 - 35	5		14	3 9	37				

4 2	
g ₁ (пред. откл. ±5)	
15	
20	
15	•

		MM										
INE IOFO IS	Конструктивны	е элементы	O603-					e	e_1	_	g	
Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	наче- ние способа сварки	S	s ₁ , не менсе	с (пред. откл. <u>+</u> 1)	и (пред. откл. ±1,5)	н бол	e ee	Номин.	Пред. откл.	g1 (пре откл ±5)
				32—35			15	27	25			
				36—40	<u> </u> 		17	29	27	5		15
			Рн-3	42—46		3	20	31	29		士1	
	R 15 = 1	***************************************		48—52			23	33	31			2 0
у13				54 – 60	0,7s		27	35	33			
	0 + 2	e, in		32 —35	i		14	27	25	6		
	s_i			36—40			16	29	27			15
			П-3	42—46		5	19	31	29		±2	
				48-52			22	33	31	7		20
				54-60			2 6	3 5	33			2(

ap- He-	Конструкти	вные элементы	Обоз-		s_1 ,				e	e_1		g	
у словное свор- ного соедине- ния	подготовленных кромок свари- ваемых деталей	шва сварного соединения	наче- ние спосо- ба сварки	S	не ме- нее	с (пред откл.±1)	h (пред. откл.±1,5)	h ₁ (пред. откл. ±1,5)	не лє	бо- ee	Номин.	Пред. откл.	g ₁ (пред.
				32-35			15		2 9	27			
				3 6 —40		:	17		31	29			
	50:10	e	Рн-3	42-46			20	11	33	31		<u>+-</u> 1	
У 14				48-52		3	23		3 5	3 3			
	0+2	2, 5,		5460	0,7s		27		37	3 5	6		
	5,		,	32-35			14		29	27	0 .		
				36-40		:	16		31	29		:	
			П-3	42 —46		5	19	13	33	31		± 2	
				48-52			22		35	33	7		-
				54-60			26	1	37	35			

e 0r0 1	Конструктиви	ие элементы				t) 		K
Условное обозна чение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соедин ен ия	Обозначение способа сварки	s	S₁, не мс- нее	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
			Рн-3 Ан-3	1,5-2,0			+0,5	3	+.4
1	S		Ан-Зтф	2,5 -3 ,0			+1,0		+5
	4			4,0 - 5,0				4	
Т1	ez ///////		Рн-3 Ап-3 Ан-3 ф А-3 П-3	6,0-8,0	0,7s	0			+6
			П-3	10,0—12,0			+2,0	6	
				14,0—16,0					
				18,0-20,0				8	+7

e oro	Конструкти	вные элементы					b	1	Υ !			
Условное обозначение швл сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обоз- нач е- ние способа сварки	s	s ₁ , не ме- не е	Номин.	Пред.	Номин.	Пред. откл.	ŧ	t	Примечание
	S	□ r	Рн-3	2,5- 3,0			+0,5	3	+4	60 — 120	30— 60	Величина <i>l</i> для швов, выполняемых способом сварки Рн-З, назначается конструктором ближе к нижнему пределу, а для
Т2			Рп-3 П-3	4,0— 5,0 6,0— 8,0 10,0— 12,0	0,75	s O		4	+6	100— 400	50— 250	швов, выполня- емых способом сварки П-З, — ближе к верхне- му пределу, ука- занному в насто- ящей таблице
			J	14,0- 16,0 18,0- 20,0	.]		+2,0	6 - 8	+7	500	100300	

FOCT 14806-69

MM

												1 4 0 ti H H H 11
e 070	Конструктив	ытнэмэле эмн	O603-			<u> </u>	b	K				-
Условное обозначени пва сварнс соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	наче- ние спосо- ба сварки	S	s _{1,}	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	t	ı	Примечание
T4	3		Рн-3 Рн-3 П-3	$ \begin{array}{r} 1,5-\\ 2,0\\ \hline 2,5-\\ 3,0\\ \hline 4,0-\\ 5,0\\ \hline 6,0-\\ 8,0\\ \hline 10,0-\\ 16,0\\ \hline 14,0-\\ 16,0\\ \hline 18,0-\\ 20,0\\ \end{array} $	0,7s	0	+0,5 +1,0 +2,0	4 - 6	<u> </u>	100- 400 	30- 60 50- 250 100- 300	Величина <i>l</i> для швов, выполня-емых способом сварки Рн-З, назначается конструктором ближе к нижнему пределу, а для швов, выполнясмых способом сварки П-З,—ближе к верхнему пределу, указанному в настоящей таблице

 40	

			мм									
. O.	Конструкти	вные элементы	0.				ь		N			
Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обоз- начение способа сварки	S	s ₁ , не менсе	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	t	I	Примечание
		Γ 2) κ	Рн-3	1,5- 2,0 2,5- 3,0			+0,5	3	+4 +5	60 - 120	30 — 60	Величина 1 для швов, выполняе- мых спосо- бом сварки Рн-З, назна- чается кон- структором
Т5	2,4 a		Рн-3	4,0- 5,0 6,0- 8,0 10,0- 12,0	0,7s	0	+1,0	4	+6	100400	50 — 25 0	ближе к нижнему пределу, а для швов, выполняе- мых П-З,— ближе к ве- рхнему пре- делу, ука- занному в настоящей таблице
				14,0 - 16,0 18,0- 20,0				8	+7	200 - 500	100 300	

			M.M							
юе че- на го	Конструктивнь	ие элементы					b		С	
Условное обозначе- ние шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначе- ние спосо- ба сварки	s	S ₁ , не менее	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	е, не более
				5			ı 1	2		12
				6-8			+1	2		16
			Ри-3 Ан - 3	10-12					+1	23
	5	5±3	:	14—16			+2			31
Т6		4 max		18-20	0,7s	0		3		38
				5	0,73	O				12
	5			6-8			+1			16
			А-3 П - 3	10—12					+2	23
				14—16			+2	4		31
				18-20				*		38

			nn									
0	Конструктивн	ые элементы					b]	c			K
Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначе- ние спосо- ба сварки	s	s ₁ , не менее	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред.	е, н е бо- лее	Номин.	Пред.
				5						12	3	+2
				6-8			-+1	2		16	4	+3
	\$ - S	5±3	Ри-З А н-З	10-12					- + 1	23	T	
	c c	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *		14-16			+2	:		31	5	+4
				18-20	0,7s	0		3		38		
T7	5			5	•	v		J		12	3	+2
				6—8			+1	,		16	4	+3
			А-3 П-3	10-12					+2	23		10
				14—16			+2	4		31	5	1 1
				18—20						38		+4

		والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراج					
	Конструктив	ные элементы					
Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначе- ние спосо- ба сварки	s	s ₁ , ne menee	<i>с</i> (пред. откл.±1)	е, не боле
				16—18		<u> </u>	25
			Рн-3	2022			27
			Рн-5	24—2 6		3	3 0
				28-30			33
Т8		5+4		16—18	0,7s		25
	R15±1		п-3	2 0—2 2		5	27
				24—26		J	30
				28-30			3 3


9 CO	Конструктивны					_		
Условное обозначение шва сварно го соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначение способа сварки	s	s ₁ , не ме- н е е	с (пред. откл. ±1)	h₁ (пред. откл. ±1)	е, не боле е
				1 6—1 8				27
	5 30 2 1 c		Рн-3	20—2 2		3	11	29
		5±3		24 — 2 6				31
				28 -3 0				33
Т9				16—18	0 ,7 s			27
				20-22				29
			П-3	24-26		5	13	31
				28-30				3 3
			•	l i			l l	

e 0.0	Констр ктивн	ые элементы						
Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначе- ние спосо- ба сварки	s	s ₁ , не ме- нее	с (пред. откл. ±1)	<i>h</i> (пред. откл. ±1)	<i>е</i> , не более
				12-14			5	17
				16-18			7	21
		5±3		2 0-22			9	25
			Ри-3 Ан-3	24 -26		3	11	29
				28-30		,	13	33
				3 2-3 5	0,7s		15	37
T10				12-14			4	17
				16-18			6	21
	1 ((1) (1) (1) (1)			20-22		-	8	25
			А-3 П-3	24-26		5	10	29
				2 8-3 0			12	3 3
				3 2—35			14	37

006 10-	Конструктивны	Обозначе-						
Условное обозначе- ние шва сварного соедине-	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	ние спосо-	s	s ₁ , не менее	<i>с</i> (пред. откл. <u>+</u> 1)	<i>h</i> (пред. откл. ±1,5)	<i>е,</i> не более
	h - C	5±3	Рн-3	32-35 36-40 42-46 48-52 54-60	0.75	3	15 17 20 23 27	25 27 29 31 33
T11	R 15 ± 1		П-3	32—35 36—40 42—46 48—52 54—60	- 0,7s 	5	14 16 19 22 26	25 27 29 31 33
	1		мм	1			Таблі	ца 55
е :ние эного :ня	Конструктивн	ые элементы	Обозначе-		s_i ,	c	· · · /	, е, д. не
Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	ние спосо- ба сварки		не менее	(пред. откл. <u>+</u> 1)	(пред. (пре откл. ±1.5) ±1)	і. более
	h, 50	5±3	Рн-3	32—35 36—40 42—46 48—52 54—60	(1,7s	3		27 29 31 33 35
T12			П-3	$ \begin{array}{r} 32-35 \\ \hline 36-40 \\ 42-46 \\ \hline 48-52 \\ \hline 54-60 \end{array} $		5	14 16 19 22 26	$ \begin{array}{c c} \hline 27 \\ \hline 29 \\ \hline 31 \\ \hline 33 \\ \hline 35 \end{array} $

FOCT

14806-69

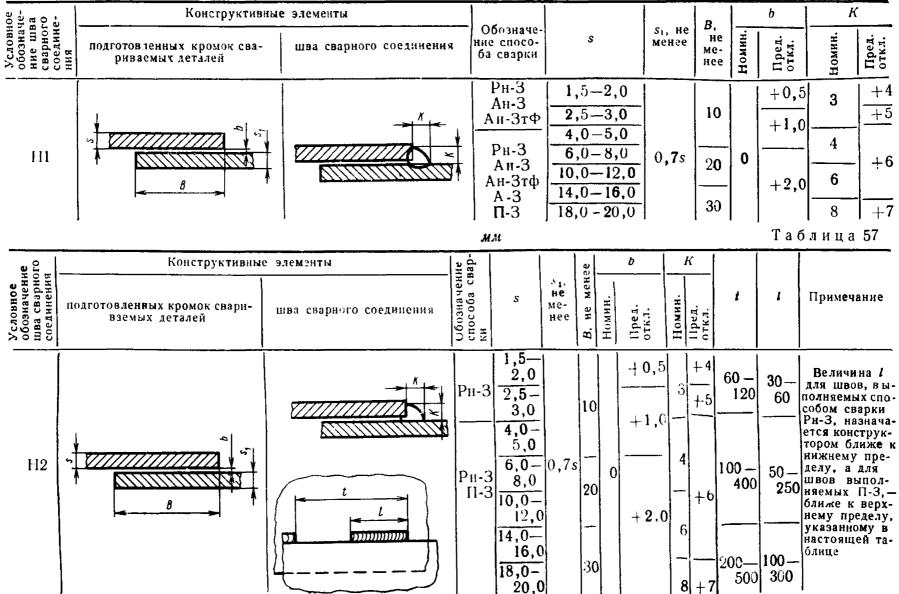

			мм ————					Tat) ЛИ	ца 58	
ие ого я	Конструктивн	ые элементы	116					Ь		K	
Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва свэрного соединения	Обозначение способа сварки	s	s ₁ , не ме- нее	В, не ме- нее	Номин.	Пред.	Номин.	Пред. откл.	
			Рн-3 Ан-3 Ан-3тф	1,5-2,0				+0,5		+4	
			Ан-Зтф	2,5-3,0		10			3	+5	
Н3	В	K		4,05,0				+1,0			
				6,0-8,0	0,7s		0		4		
			Ри-3 Ан-3 Ан-3тф А-3 П-3	10,0-12,0		2 0				+-6	
			A-3 11-3	14,0-16,0				+2, 0	6		
			18,0-20,0		30			8			

= 6	

	AA.												
ro	Конструктивные	элемен ты	īē			b					d		
Условное обозначение шва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	Обозначение способа сварки	s	S ₁ , He Me- Hee	Номин.	Пред. откл.	U	t	z	(пред. откл. ±1)	е, не бо- лее	g (пред. откл. ±1)
	90°± 2° +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1		5	5		-	+1	15-	30-	30—	10	20	
				6 —8				20	200	2 0 0	12	28	2
H 4		8	П-3	10- 12	0 ,7s	s 0	+-2	40-80	80— 300	80—	20	45	
				14— 16							28	62	
				18—20							36	78	3


4e 40 ro	Конструктивные э	тементы	іие			(·			d,	1,	K	·
Условное обо значение ш ва сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	шва сварного соединения	13 че ба и в	<i>S</i> ₁ , не ме- нее	Номин.	Пред.	U	t	не ме- нее	не ме- нее	Номин.	Пред.	
				5			+1			10	30		
								12— 20	80— 280			4	+6
Н5			Рн-3-	6-8						12	36		
				10— 12	0,7s		+2	20—		20	60	6	+8
				14— 16						28	80		
				18— 20						3 6	100	8	+7

- 5. В швах односторонних стыковых соединений С3, С8, С18, выполняемых «навесу», угловых У2, У4, У6, У10, тавровых с Т1 до Т6 и нахлесточных Н1, Н2, Н3 допускается непровар корня шва.
- 6. Кромки свариваемых деталей должны быть обработаны механическим путем не ниже 4-го класса чистоты по ГОСТ 2789—59.
- 7. При сварке швов на съемной подкладке с канавкой для формирования шва с обратной стороны размеры съемной подкладки устанавливаются при проектировании, но не менее 6 мм для толщины (n) и не менее 30 мм для ширины (m).
- 8. Для обеспечения направленности подачи присадочной проволоки в сварочную ванну при сварке в защитных газах неплавящимся электродом при выполнении стыковых соединений без скоса кромок допускается снятие фаски размером $1\times45^\circ$ или $1.5\times45^\circ$ с верхних кромок обеих деталей.
- 9. При сварке швов стыковых соединений деталей неодинаковой толщины, когда разность не превышает величин, указанных в табл. 61, подготовка кромок под сварку производится так же, как и для деталей одинаковой толщины. В этом случае конструктивные элементы подготовки кромок и размеры выполненного шва назначаются по меньшей толщине свариваемых деталей.

Таблица 61

Толщина наиболее тонкой детали О,8—4 О,5 1.2											
	разность толщин сваривае-										
0,8-4	0,5										
5—10	1,2										
12—25	2,0										
26-54	3,0										

Если разность толщин свариваемых кромок превышает указанные величины, то на детали большей толщины должен быть сделан скос с одной стороны с двух сторон до толщины более тонкого листа длиной L в соответствии с черт. 1 и 2.

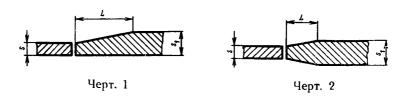

Длина L определяется для одностороннего превышения кромок по формуле L=5 $(s_1-s)^{+6}$ и для двустороннего превышения кромок по формуле $L=2,5(s_1-s)^{+3}$.

10. При автоматической сварке по флюсу расщепленным электродом ширина шва стыкового соединения увеличивается на величину расщепления электродов.

11. При выполнении двусторонних швов необходимо удаление корня шва ранее положенных проходов до чистого металла механическим путем.

12. Предельные отклонения по размеру усиления швов даны только для нижнего положения шва; при ином положении шва предельные отклонения могут быть увеличены на 2 мм толщин до 25 мм и на 3 мм для толщин от 26 до 60 мм.

13. Во всех случаях допускается удаление проплавов сварных швов механическим путем заподлицо с основным материалом; врезание в основной материал при этом не допускается.

14. Величина катета для расчетных швов тавровых и нахлесточных соединений устанавливается конструктором при проектировании и должна указываться на чертеже.


15. При сварке швов тавровых и нахлесточных соединений в нижнем положении величина приращения катета по горизонтальному размеру не должна превышать величины допуска на катет шва.

16. При определении катета шва, имеющего выпуклую форму (черт. 3), за катет шва принимается меньший катет треугольника, вписанного в сечение шва. В этом случае выпуклость шва g допускается:

для швов, выполняемых в нижнем положении, -- до 2 мм;

для швов, выполняемых в положениях, отличных от нижнего,—до 3 мм.

При определении катета шва, имеющего вогнутую форму (черт.4), за катет шва принимается катет вписанного равнобедренного треугольника. В этом случае приращение катета допускается при любом положении шва до 3 мм.

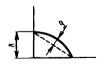

Черт. 3



Черт. 4

17. При сварке швов нахлесточных соединений катет по вертикальному размеру не должен выступать над поверхностью верхней детали более чем на 1 мм.

СОДЕРЖАНИЕ

ГОСТ	15878—70	Соединения сварные, выполняемые контактной электросваркой. Основные типы и конструктивные элементы .	3
гост	14806—69	Швы сварных соединений. Дуговая сварка алюминия и алюминиевых сплавов. Основные типы и конструктивные	
		элементы	15
ГОСТ	16037—70	Швы сварных соединений стальных трубопроводов. Основные типы и конструктивные элементы	86
roc t	16038—70	Швы сварных соединений трубопроводов из меди и медно-никелевого сплава. Основные типы и конструктивные	
		элементы	136
ГОСТ	14776—69	Швы сварных соединений электрозаклепочные Основные типы и конструктивные элементы	178
ГОСТ	9466—60	Электроды металлические для дуговой сварки сталей и наплавки. Размеры и общие технические требования .	185
гост	10051—62	Электроды металлические для дуговой наплавки поверхностных слоев с особыми свойствами. Типы	198
ГОСТ	946760	Электроды металлические для дуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы	205
roct	10052—62	Электроды металлические для дуговой сварки высоколегированных сталей с особыми свойствами. Типы	209
гост	224670	Проволока стальная сварочная	227
ГОСТ	1054363	Проволока стальная наплавочная	247
гост	1613072	2 Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе сварочные	256
гост	7871—63	Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов	268
ГОСТ	11545—65		274
гост	1154665	Сталинит М порошкообразный. Технические требования	281
ГОСТ	2671—70	Прутки чугунные для сварки и наплавки	285
ГОСТ	7122—54		200
1001	112254	спектрального анализов	291

ГОСТ	324269	Швы св	арных	соедин	ений.	Мето	ды к	онтр	оля к	ачест	ва	296
roct	699666	Сварны свойств					•					3 0 3
гост	7512—69	Швы сва ванием	•	соедин кающи					-	-		354
гост	14782—69	Швы сы фектоско	-									3 67
Перече	нь станда	ртов, вкл	юченн	ых в с	борния	, по	поря	дку	номе	ров	•	381

сварка металлов Часть II

Редактор С. Г. Вилькина
Обложка художника Г. Ф. Семиреченко
Технический редактор Н. С. Матвеева
Корректор Г. М. Фролова

Сдано в набор 24. 04. 1973 г. Подп. в печ. 27. 10. 1973 г. Форма .зд. $60\times90^1/_{16}$ Бум. типогр. № 2 24.0 п. л. + 2 вкл. 2.0 п. л. 23.47 уч.-изд. л. Тираж .000 Изд. № 3055/02 Цена 1 р. 17 к.