



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

## ЖИРОМЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

ГОСТ 8.482—83

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**РАЗРАБОТАН** Государственным комитетом СССР, по стандартам  
**ИСПОЛНИТЕЛИ**

Б. Г. Хусанов, канд. техн. наук. (руководитель темы); О. А. Долгова

**ВНЕСЕН** Государственным комитетом СССР по стандартам

Член Госстандарта Л. К. Исаяв

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 февраля 1983 г. № 836.

Государственная система обеспечения единства

измерений

ЖИРОМЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ

Методы и средства поверки

State system for ensuring the uniformity of  
measurements. Glass butyrometers.  
Methods and means of verificationГОСТ  
8.482—83Взамен  
Инструкции 263—55

ОКСТУ 0008

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 февраля 1983 г. № 836 срок введения установлен

с 01.01.84

Настоящий стандарт распространяется на стеклянные жиросомы по ГОСТ 23094—78 (далее — жиросомы), предназначенные для определения содержания жира в молоке, сливках и молочных продуктах методом по ГОСТ 5867—69, и устанавливает методы и средства их поверки при выпуске из производства.

## 1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены операции и применены средства поверки, указанные в таблице.

Наименование операции	Номер пункта стандарта	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики
Внешний осмотр Определение основных размеров	3.1	—
	3.2	Штангенциркуль с пределом измерения 250 мм и ценой деления 0,1 мм по ГОСТ 166—80; измерительная линейка с пределом измерения 300 мм по ГОСТ 427—75
Определение вместимости градуированной и рабочей частей жиросомы Определение вместимости головки жиросомы	3.3	Установка для поверки жиросом (см. чертеж); образцовые бюретки 1-го разряда (обязательное приложение 1)
	3.3.3	Бюретка с ценой деления 0,1 мл по ГОСТ 20292—74

Наименование операции	Номер пункта стандарта	Средства поверки и их нормативно-технические характеристики
Определение вместимости жиросмера для обезжиренного молока	3.4	Установка для поверки жиросмеров (см. чертёж); образцовые бюретки 1-го разряда (обязательное приложение 1); приспособление для поверки жиросмеров (обязательное приложение 2); стерженьки (обязательное приложение 3)

Примечание. Допускается использовать вновь разработанные или находящиеся в применении средства поверки, прошедшие метрологическую аттестацию в органах государственной метрологической службы и удовлетворяющие по точности требованиям настоящего стандарта.

## 2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. При поверке температура окружающего воздуха и измеряемой среды должна быть  $(293 \pm 5)$  К  $[(20 \pm 5) ^\circ\text{C}]$  при скорости изменения ее не более  $\pm 1 ^\circ\text{C}/\text{ч}$ . Измеряемая среда — дистиллированная вода по ГОСТ 6709—72.

Для обеспечения режима поверки по времени вытекания из образцовой бюретки в конструкцию установки должен быть встроены капилляр соответствующего диаметра.

2.2. Жиросмер, подвергшийся нагреванию, перед поверкой необходимо выдержать 4 ч при температуре окружающей среды.

2.3. При снятии показаний для получения резко очерченного контура мениска необходимо пользоваться экраном из матового стекла или белой бумаги.

## 3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

### 3.1. Внешний осмотр

3.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие жиросмера требованиям ГОСТ 23094—78.

3.1.2. Соответствие стекла, из которого изготовлен жиросмер, требованиям ГОСТ 21400—75 необходимо контролировать в процессе изготовления жиросмера.


3.2. Основные размеры жиросмеров определяют штангенциркулем и измерительной линейкой. Они должны соответствовать размерам, указанным в ГОСТ 23094—78.

3.3. Определение вместимости градуированной и рабочей частей жиросмера

Вместимость жиросмера определяют на двух отметках градуированной части шкалы, соответствующих  $\frac{1}{2}$  и полной его вместимости, а вместимость рабочей части жиросмера определяют от конечной отметки шкалы до начала горловины корпуса.

3.3.1. Вместимость градуированной части шкалы жиросмера определяют в последовательности, изложенной ниже.

Жиросмер 1 устанавливают на установке для поверки жиросмеров головкой вниз. Открывают краны 3 и 4, устанавливают уровень дистиллированной воды в поверяемом жиросмере против конечной отметки шкалы и закрывают кран 4.

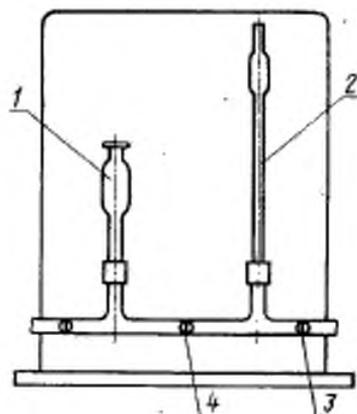

Затем наполняют образцовую бюретку 2 дистиллированной водой до номинальной вместимости и закрывают кран 3. Переливают воду из образцовой бюретки в поверяемый жиросмер до соответствующих проверяемых отметок. Если уровень воды в образцовой бюретке находится в пределах отметок, определяющих пределы допускаемой погрешности, то жиросмер признают годным.

3.3.2. Вместимость рабочей части жиросмера определяют в последовательности, изложенной ниже.

Открывают краны 3 и 4, устанавливают уровень воды в поверяемом жиросмере 1 на конечной отметке шкалы и закрывают кран 4. Затем наполняют образцовую бюретку 2 дистиллированной водой до номинальной вместимости и закрывают кран 3. Открывают кран 4, переливают воду в поверяемый жиросмер так, чтобы нижний край мениска совпал с началом горловины в месте перехода горловины в корпус, и закрывают кран 4. По показаниям образцовой бюретки определяют вместимость рабочей части поверяемого жиросмера.

3.3.3. Вместимость головки жиросмера до конечной отметки шкалы определяют бюреткой с ценой деления 0,1 мл после окончательной заделки головки жиросмера.

3.4. Определение вместимости жиросмера для обезжиренного молока

3.4.1. Вместимость градуированной части шкалы жиросмера для обезжиренного молока определяют в последовательности, изложенной ниже.

Жиросмер устанавливают на установке для поверки жиросмеров. Открывают краны 3 и 4, устанавливают уровень воды на начальной отметке жиросмера и закрывают краны 3 и 4. При проверке первой отметки шкалы, соответствующей  $\frac{1}{2}$  вместимости жиросмера, через верх открытой головки жиросмера опускают предварительно подготовленный стерженек. При этом необходимо следить за тем, чтобы на внутренних стенках жиросмера и на стерженьках не образовывались воздушные пузырьки. При образовании пузырьков их удаляют постукиванием по корпусу жиросмера.

Отсчитывание по шкале проводят после того, как каждый из стерженьков полностью погрузится в корпус жиросмера, наполненный дистиллированной водой.

Погрешность измерения вместимости градуированной части шкалы жиросмера не должна превышать значений, указанных в ГОСТ 23094—78.

3.4.2. Вместимость рабочей части жиросмеров для обезжиренного молока определяют по п. 3.3.2.

#### 4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. На жиросмеры, выпускаемые из производства и прошедшие поверку с положительными результатами, рядом с товарным знаком предприятия-изготовителя наносят поверительное клеймо государственного поверителя.

4.2. Жиросмеры клеймят и маркируют термопластической керамической краской. Допускается клеймить жиросмеры фтористым аммонием.


4.3. Жиросмеры, не удовлетворяющие требованиям настоящего стандарта, клеймению не подлежат и к применению не допускаются.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
ОбязательноеОсновные метрологические характеристики образцовых бюреток  
1-го разряда для проверки жирометров

Назначение	Проверяемый интервал, мл	Номинальная вместимость шкалы жирометра на проверяемой отметке, мл	Пределы допускаемой погрешности жирометра, мл	Вместимость образцовой бюретки на проверяемой отметке, мл	Пределы допускаемой погрешности образцовой бюретки, мл	Время закладки, с
Для проверки градуированной части шкалы жирометра	0—3	0—0,375	±0,006	0—0,369	±0,002	6—7
	0—6	0—0,750		0—0,381		
				0—0,744		
				0—0,756		
	0—3	0—0,375	0—0,369	0—0,381		
	0—7	0—0,875			0—0,869	0—0,881
	0—5	0—0,625	±0,013	0—0,612	±0,003	8—12
				0—0,638		
				0—1,237		
				0—1,263		
	0—20	0—1,126	±0,014	0—1,112	±0,003	10—15
				0—1,140		
	0—40	0—2,252	±0,014	0—2,238	±0,003	10—15
				0—2,266		
Для проверки рабочей части жирометра	—	21,5	±0,5	0—21	±0,05	8—20
		43,0		0—22		
				0—42,5		
				0—43,5		

Примечание. Аттестация образцовых бюреток — по ГОСТ 8.100—73.

Приспособление для поверки жиромеров



- 1—поверяемый жиромер;  
2—отверстие в стеклянной трубке; 3—резиновая пробка;  
4—резиновая соединительная трубка

**ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТЕРЖЕНЬКАМ  
ДЛЯ ПОВЕРКИ ЖИРОМЕРОВ**

Стерженьки должны быть изготовлены из вольфрамовой проволоки по ГОСТ 18903—73 или другой металлической проволоки, не окисляющейся в воде, трех типоразмеров, цилиндрической формы. Объем стерженьков следует выбирать из ряда: 50; 75 и 125 мм<sup>3</sup>.

Объем стерженьков определяют геометрическим и массовым методами.

1. **Геометрический метод.** Измеряют диаметр и длину стерженька и рассчитывают его объем по формуле

$$V = Sl, \quad (1)$$

где  $S$  — площадь поперечного сечения стерженька, мм, равная

$$\frac{\pi D^2}{4};$$

$D$  — диаметр стерженька, мм;

$l$  — длина стерженька, мм.

Диаметр и длину стерженька измеряют микрометром по ГОСТ 6507—78 и винтовым окулярным микрометром типа МОВ по ГОСТ 7865—77.

Диаметр измеряют не менее чем в 10 точках, равномерно распределенных по длине стерженька, поворачивая его при каждом измерении вокруг оси на 45° или 60°. Длину измеряют также, поворачивая стерженец вокруг оси на 45° и 60°. Диаметр и длину стерженьков измеряют в каждой точке не менее 10 раз с погрешностью  $\pm 0,01$  мм. За результаты измерения принимают среднее арифметическое значение 10 измерений. Значение диаметра и длины необходимо подставлять в формулу (1) с двумя знаками после запятой. Погрешность определения объема стерженьков не должна превышать  $\pm 1$  мм<sup>3</sup>.

2. **Массовый метод.** Измеряют массу стерженька и рассчитывают его объем по формуле

$$V = \frac{m}{\rho}, \quad (2)$$

где  $m$  — масса стерженька, г;

$\rho$  — плотность металла, из которого изготовлен стерженец, г/мм<sup>3</sup>. Значение плотности берут из паспорта (сертификата) на проволоку или из справочника.

Массу стерженька измеряют на образцовых лабораторных весах 1-го разряда по ГОСТ 24104—80 при помощи наборов образцовых граммовых и миллиграммовых гирь 1-го разряда по ГОСТ 12656—78 в последовательности, изложенной ниже.

Уравновешивают весы. Затем на одну чашу весов помещают стерженец, а на другую — образцовые гири до уравновешивания весов. Массу стерженьков определяют не менее 10 раз с погрешностью  $\pm 0,1$  мг. За результат измерения принимают среднее арифметическое значение 10 измерений.

Погрешность определения объема стерженьков не должна превышать  $\pm 1$  мм<sup>3</sup>.

При массовом методе допускается закруглять острые кромки концов стерженьков.

Стерженьки должны быть аттестованы органами государственной метрологической службы.

Примечание. Допускается использовать другие методы определения объема стерженьков и вновь разработанные или находящиеся в применении средства измерений, прошедшие аттестацию или поверку в органах государственной метрологической службы и удовлетворяющие по точности требованиям настоящего приложения.

---

Редактор *Л. А. Бурмистрова*  
Технический редактор *В. Н. Прусакова*  
Корректор *Н. Л. Шнайдер*

Сдано в набор 11.03.83 Подп. к печ. 14.04.83 0,75 печ. л. 0,47 уч.-изд. л. Тир. 10000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 761